


# **DEWALT®**

Rotačný laser s automatickým zarovnaním  
DCE080RS, DCE080GS

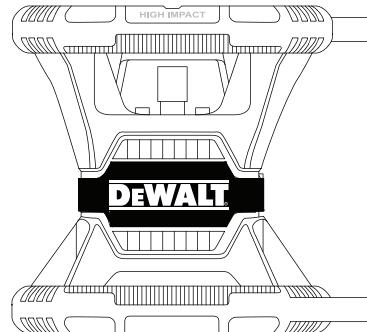

**511117- 13 SK**


Preložené z pôvodného návodu

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)




Obr.


A


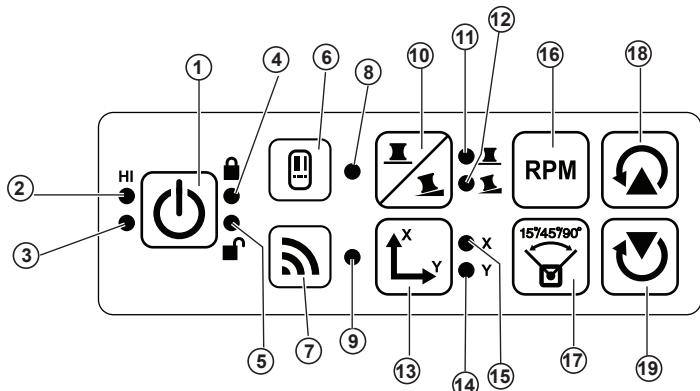


B

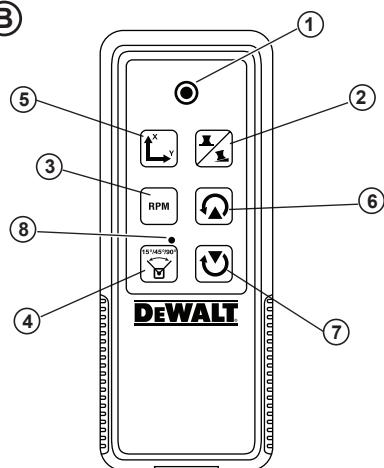


C


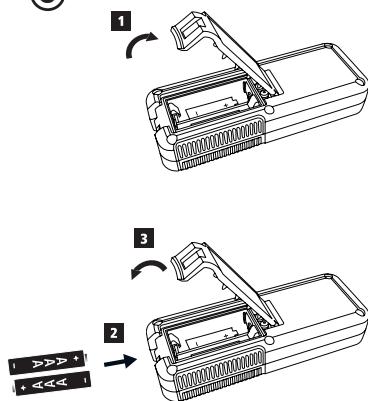


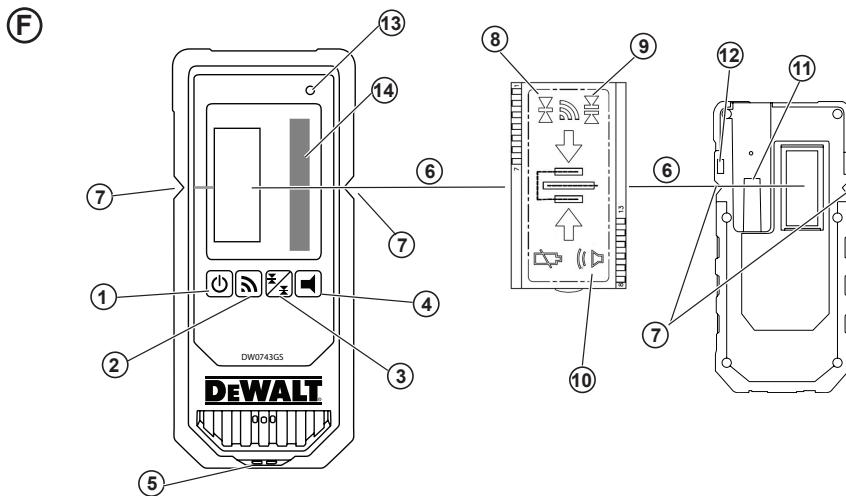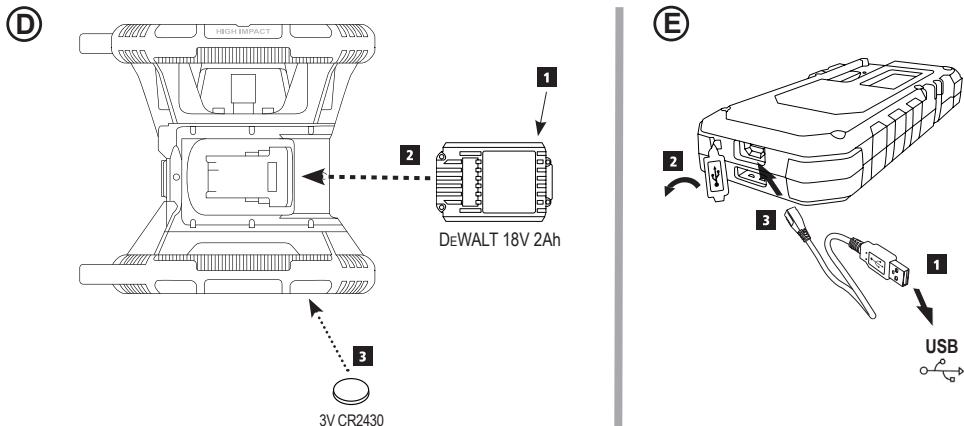


Obr.

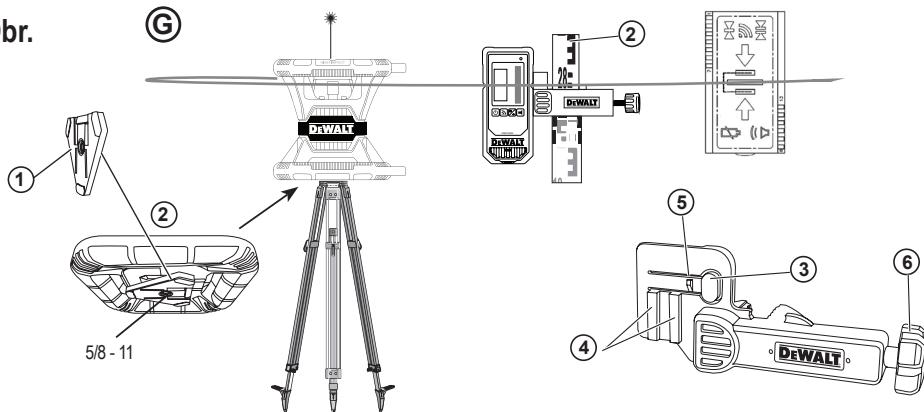

H

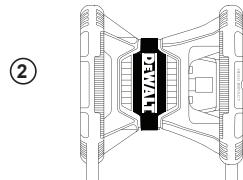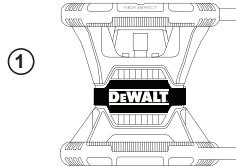


I

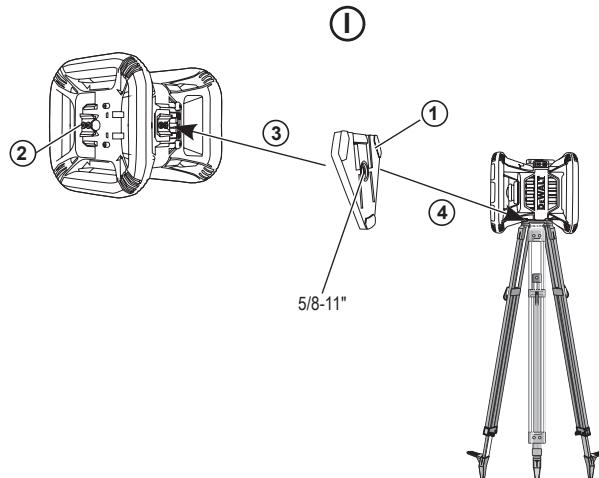


①


①

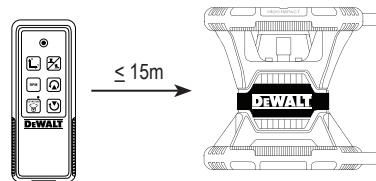

②

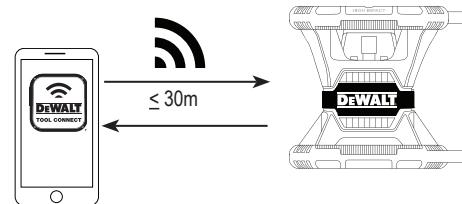


③

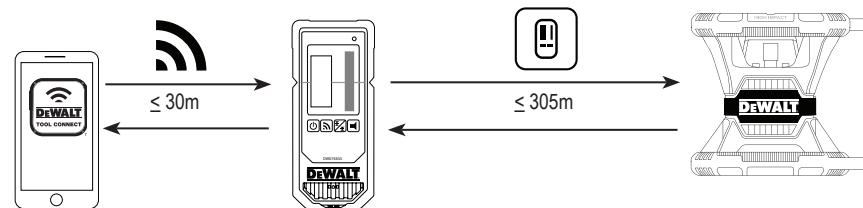


Obr.




①

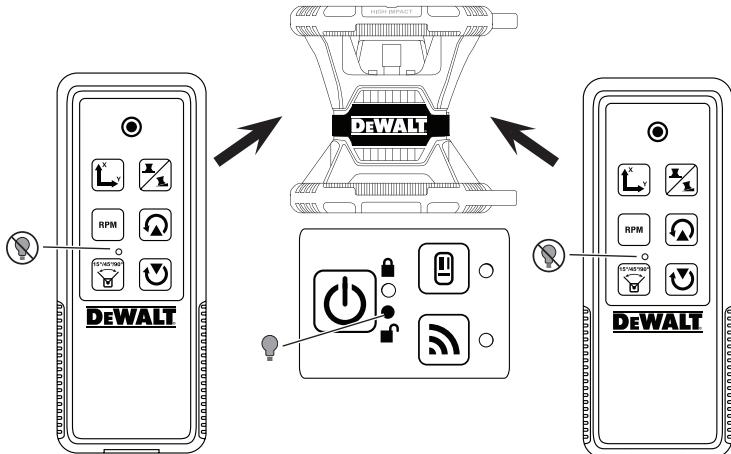

②

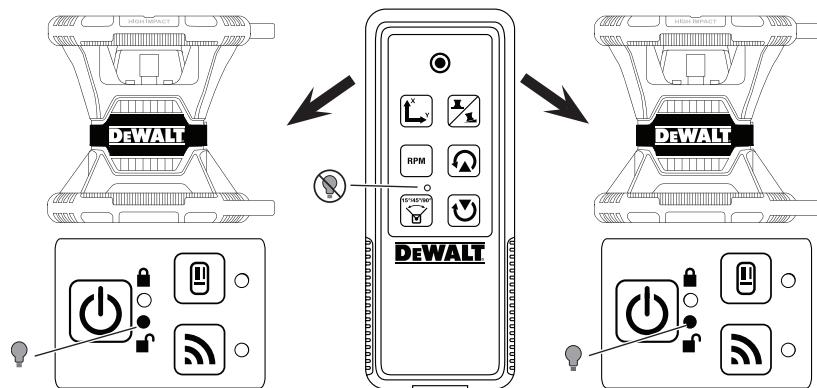


L

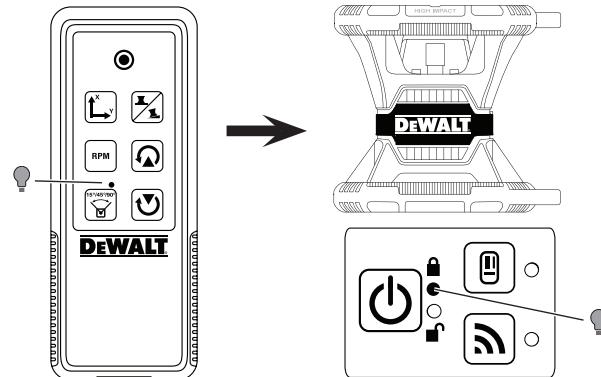


Obr.

(M)


1

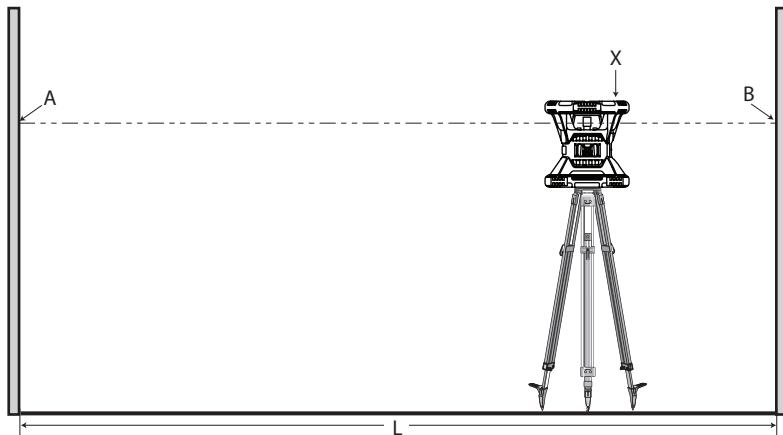

2

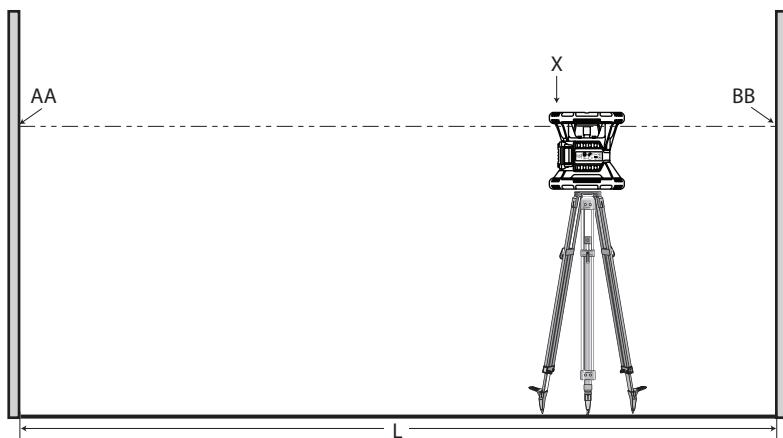


(N)

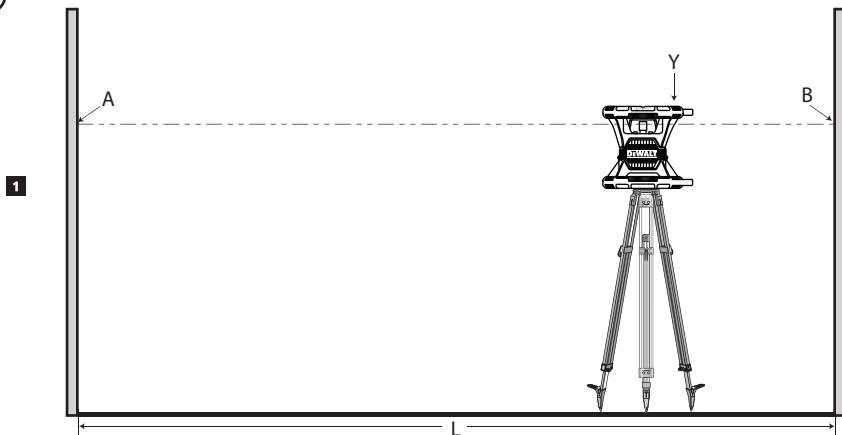


1

2

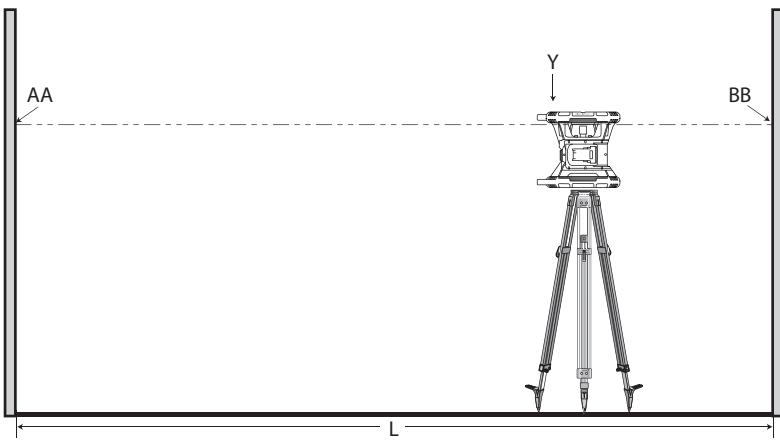


Obr.




○

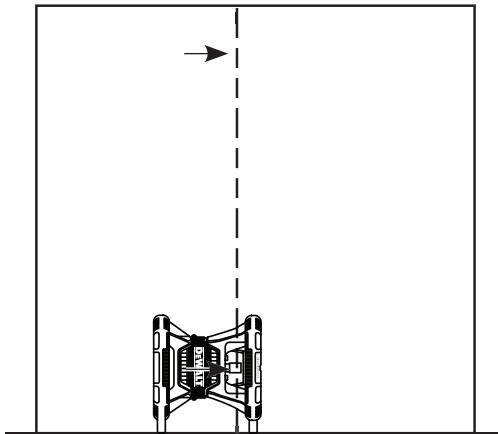


P

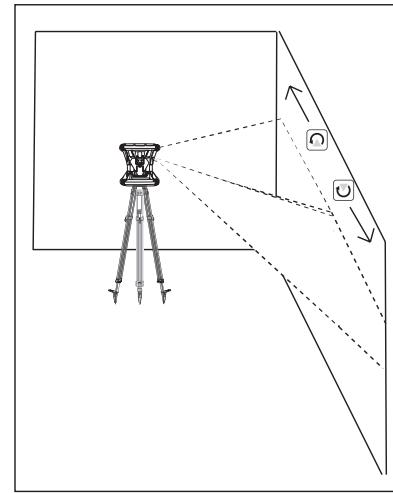


Q

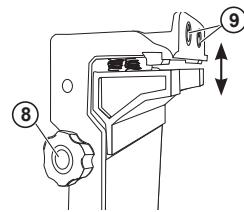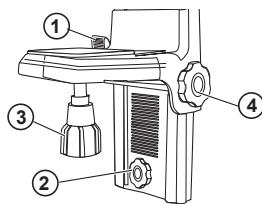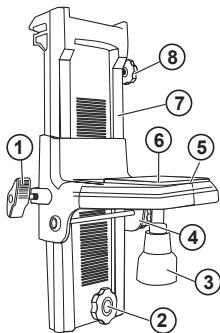

R

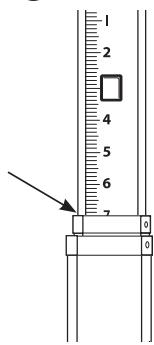

S

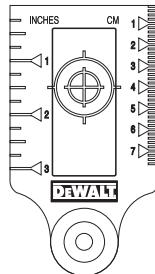

T



## Obsah

- Informácie týkajúce sa lasera
- Bezpečnosť používateľa
- Akumulátor a napájanie
- Pokyny na použitie
- Zapnutie lasera
- Kontrola kalibrácie
- Použitie lasera
- Dialkové ovládanie lasera
- Príslušenstvo
- Údržba
- Odstraňovanie porúch
- Servis a opravy
- Špecifikácie

## Informácie týkajúce sa lasera

Rotačný laser DCE080RS/GS napájaný akumulátorom je laserový výrobok triedy 2.

## ES Vyhľásenie o zhode

Smernica pre rádiové zariadenia



Rotačný laser DeWALT

DCE080RS, DCE080GS

Spoločnosť DeWALT týmto vyhlasuje, že rotačný laser DeWALT DCE080RS/DCE080GS spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ a požiadavky všetkých platných nariadení a smerúcich EÚ.

Kompletný text tohto vyhlásenia o zhode EÚ môžete na požiadanie získať od spoločnosti DeWALT Industrial Tool Co., DeWALT Europe, D-655-10 Idstein, Germany 65509 alebo je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Vyhľadávajte podľa čísla produktu a typu uvedeného na typovom štítku.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY

## Bezpečnosť používateľa

### Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



**NEBEZPEČNSTVO:** Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie k spôsobeniu väzneho alebo smrteľného zranenia.



**VAROVANIE:** Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k väznejmu alebo smrteľnému zraneniu.



**UPOZORNENIE:** Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo stredne väznejmu zraneniu.

**POZNÁMKA:** Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k poškodeniu zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto alebo iného výrobku DeWALT, navštívte adresu

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



**VAROVANIE:**  
Prečítajte a naštudujte si všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržanie varovaní a pokynov uvedených v tomto návode môže viesť k spôsobeniu väzneho zranenia. **USCHOVÁJTE TIETO POKYNY**



**VAROVANIE:**  
Laserové žiarenie. Nerozoberajte laserové prístroje a nevykonávajte ich úpravy. Vnútorné prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu používateľa opraviť sami. Mohlo by dôjsť k väznejmu poškodeniu zraku.

**VAROVANIE:**

**Nebezpečné žiarenie.** Použitie ovládacích prvkov alebo nastavenie či vykonávanie iných postupov, než sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok nebezpečné laserové žiarenie.

Štítky na Vašom laseri môžu obsahovať nasledujúce symboly.

Symbol	Význam
V	Volt
mW	miliwatt
	Pozor laser
nm	Vlnová dĺžka v nanometroch
2	Laser triedy 2

**Varovné štítky**

Z dôvodu zaistenia Vášho pohodlia a bezpečnosti sú na Vašom laseri nasledujúce štítky.




**VAROVANIE:** Z dôvodu zniženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod na použitie.



**VAROVANIE: LASEROVÉ ŽIARENIE.**

NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO LASERA. Laserový výrobok triedy 2.

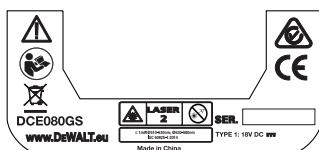

- Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, ochrana poskytovaná zariadením môže byť narušená.
- Nepracujte s laserom vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V tomto náradí môže dochádzať k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- Ak laser nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb. Lasery sú v rukách nepreskolenej obsluhy nebezpečné.
- Opravy náradia MUSIA byť vykonávané iba technikom so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Servis alebo údržba vykonávaná nekvalifikovanou osobou môže viesť k vzniku úrazu. Najbližší autorizovaný servis DeWALT nájdete na adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).
- Nepoužívajte na sledovanie laserového lúča optické prístroje, ako sú d'alekohľad alebo nivelačný prístroj. Mohlo by dôjsť k väznemu poškodeniu zraku.
- Nekladte laser do takej polohy, kde by mohli akékoľvek osoby upriť zrak do laserového lúča, či už neúmyselné alebo zámerne. Mohlo by dôjsť k väznemu poškodeniu zraku.
- Nekladte laser v blízkosti odrazových materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon lúča a následné zasiahnutie zraku okolitých osôb. Mohlo by dôjsť k väznemu poškodeniu zraku.
- Ak laser nepoužívate, vypnite ho. Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje riziko zasiahnutia zraku osôb v okoli.
- Laser žiadnym spôsobom neupravujte. Úprava tohto lasera môže mať za následok nebezpečné žiarenie.
- Nepracujte s laserom v blízkosti detí a nedovoľte detom, aby laser používali. Mohlo by dôjsť k väznemu poškodeniu zraku.
- Neodstraňujte varovné štítky a udržujte ich čitateľné. Ak budú výstražné štítky odstránené, používateľ alebo okolité osoby môžu byť nechcene vystavené žiareniu.
- Umiestnite laser bezpečne na stabilný povrch. Ak dôjde k pádu tohto lasera, môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo k zraneniu osôb.

### Bezpečnosť osôb

- Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s laserom pracujte s rozvahou. Nepoužívajte toto náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s týmto laserom môže viesť k spôsobeniu vážneho úrazu.
- Pri práci v prostredí stavieb používajte vhodné osobné ochranné vybavenie vrátane ochrany zraku.

### Použitie prístroja a jeho údržba

- Ak nie je možné hlavným spináčom náradie zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Ak lasery nepoužívate, uložte ich mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby tieto lasery použili osoby, ktoré nie sú oboznámené s ich obsluhou alebo s týmto návodom. Lasery sú v rukách nepreškolenej obsluhy nebezpečné.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je pre Vás model schválené výrobcom. Príslušenstvo, ktoré môže byť vhodné pre jeden typ náradia, môže byť pri použíti v inom type náradia nebezpečné.

### Akumulátor a napájanie

Tento rotačný laser DeWALT môže používať všetky akumulátory DeWALT Li-Ion s napájacím napäťom 18 V, ale je vyrobený tak, aby čo najlepšie odolával poškodeniu počas pádu, ak je použitý s nasledujúcimi akumulátormi: Všetky akumulátory DeWALT Li-Ion s napájacím napäťom 18 V a kapacitou 1,5 a 2 Ah.

### Nabíjanie akumulátora

Po dodaní nie je akumulátor úplne nabity. Pred použitím tohto rotačného lasera musíte na nabítie akumulátora použiť vhodnú nabíjačku DeWALT 18 V.

- Pred použitím nabíjačky zaistite, aby si obsluha prečítala všetky bezpečnostné pokyny.



#### VAROVANIE:

**NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátor pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka uvedená v tomto návode.** Nabíjačka i akumulátor sú špecificky navrhnuté tak, aby mohli pracovať spolu.



#### VAROVANIE:

Starostlivo dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na štítku akumulátora, na obale a v príloženom Návode na bezpečné použitie akumulátora.

- 1 Vložte akumulátor do nabíjačky podľa postupu v **Návode na bezpečné použitie akumulátora**.
- 2 Počkajte, kým nebude akumulátor celkom nabity.
- 3 Vysuňte akumulátor z nabíjačky.

**POZNÁMKA:** Ak objednávate náhradné akumulátory, nezabudnite do objednávky doplniť katalógové čísla a napájacie napätie akumulátorov.

### Inštalácia akumulátora DeWALT 18 V

- 1 Umiestnite úplne nabity akumulátor DeWALT 18 V tak, aby bolo uvoľňovacie tlačidlo (obr. ①) otocené smerom od vás a doprava.
- 2 Sťačte a držte uvoľňovacie tlačidlo (obr. ②) na akumulátore.
- 3 Zasuňte nabity akumulátor celkom do úložného priestoru na bočnej časti lasera (obr. ③).
- 4 Uvoľnite tlačidlo na akumulátore.

### Vybratie akumulátora

- 1 Sťačte a držte uvoľňovacie tlačidlo na akumulátore (obr. ④).
- 2 Vysuňte akumulátor z úložného priestoru na laseri.
- 3 Uvoľnite tlačidlo na akumulátore.
- 4 Ak chcete akumulátor znova nabiť, vložte ho do nabíjačky podľa postupu v **Návode na bezpečné použitie akumulátora**.

**VAROVANIE:**

Batérie môžu explodovať alebo z nich môže uniknúť kvapalina, a môžu tak spôsobiť zranenie alebo požiar. Ak chcete toto riziko znížiť, dodržujte pokyny uvedené v **Návode na bezpečné použitie akumulátora**.

**Uloženie akumulátorov**

Najvhodnejšie miesto na skladovanie je v chlade a suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla či chladu.

Dlhodobé skladovanie akumulátora aj nabijačku nepoškodí. V správnych podmienkach je možné ich skladovať dlhšie ako 5 rokov.

**USCHOVAVJE TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE****Inštalácia mincovej batérie**

Mincová batéria musí byť už nainštalovaná v spodnej časti laserového prístroja (obr. ①③), a preto je po odstránení chrániča batérie prístroj pripravený na použitie pripojenia Bluetooth®. Ak chcete chrániť batériu na vašom novom laseri odobrať alebo ak budete chcieť vymeniť mincovú batériu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Opatrne otočte laser spodnou stranou nahor.
- 2 Na spodnej časti lasera odskrutkujte krytku úložného priestoru na batériu, ktorý je označený nápisom **3 V CR2430**.
- 3 Zdvihnite krytku úložného priestoru a vyberte mincovú batériu.
- 4 Ak je váš laser nový, odoberete krytku akumulátora (okrúhly kotúč) a potom vložte rovnakú mincovú batériu.
- 5 Ak nie je laser nový, vložte do úložného priestoru na batériu novú mincovú batériu **3 V CR2430**.
- 6 Starostlivo umiestnite krytku úložného priestoru na batériu späť do správnej polohy a na zaistenie krytky na určenom mieste na spodnej časti lasera použite skrutky.

**Bluetooth®**

SLOVNÉ OZNAČENIE A LOGO BLUETOOTH® SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNENE SPOLOCNOSŤOU BLUETOOTH SIG, INC. A AKÉKOVEK POUŽITIE TAKÝCHTO ZNAČIEK SPOLOCNOSŤOU DEWALT PREBIEHA NA ZÁKLADE LICENCIE. APPLE A LOGO APPLE SÚ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOCNOSTI APPLE INC., KTORÁ JE REGISTROVANÁ V USA A V ĎALŠÍCH KRAJINÁCH. APP STORE JE OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLOCNOSTI APPLE INC., KTORÁ JE REGISTROVANÁ V USA A V ĎALŠÍCH KRAJINÁCH. GOOGLE PLAY A LOGO GOOGLE PLAY SÚ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOCNOSTI GOOGLE INC.

**Inštalácia akumulátorov do diaľkového ovládača**

Vložte batérie typu AAA do diaľkového ovládača, aby ste ho mohli použiť s týmto laserom.

- 1 Zdvihnite západku nadhádzajúcu sa na spodnej časti diaľkového ovládača, aby ste mohli otvoriť krytku úložného priestoru na batériu (obr. ①①).
- 2 Vložte dve nové kvalitné batérie typu AAA a uistite sa, či sú kontakty – a + každej batérie v polohe, aká je vyznačená vnútri úložného priestoru (obr. ①②).
- 3 Sťačte dole kryt úložného priestoru tak, aby došlo k jeho riadnemu zaisteniu (obr. ①③).

**Nabíjanie detektora**

Tento digitálny laserový detektor sa napája akumulátorom typu Li-Ion. Nabite akumulátor.

- 1 Pripojte USB koncovku nabíjacieho kábla k USB portu (obr. ①①).
- 2 Odoberete na detektore krytku mikro USB portu (obr. ①②) a posuňte ho na stranu.
- 3 Pripojte mikro USB koncovku nabíjacieho kábla k mikro USB portu detektora (obr. ①③).
- 4 Nechajte detektor celkom nabit. Počas nabíjania akumulátora bude LED indikátor na detektore svietiť na červeno (obr. ①⑯).
- 5 Hned' ako sa LED indikátor na detektore rozsvieti na zeleno, odpojte napájací kábel.

## Pokyny na použitie

- Ak chcete pôsobiť výdrž akumulátora na jedno nabitie, vypínajte laser, ak sa nebude používať.
- Z dôvodu zaistenia presnosti vašej práce vykonávajte často kalibráciu lasera. Pozrite časť *Kalibrácia laseru*.
- Pred použitím lasera sa uistite, či je umiestnený na relativne hladkom a bezpečnom povrchu.
- Vždy si vyznačte stred laserového lúča alebo bodu. Ak označíte iné časti laserového lúča v iných časoch, zanesiete do vášho merania chybu.
- Ak chcete zvážiť pracovnú vzdialenosť a presnosť, umiestnite laser do stredu vášho pracovného priestoru.
- Ak upevnite laser na statív alebo na stenu, bezpečne ho upevnite.
- Pri práci vnútri miestnosti bude pomalé otáčanie hlavy lasera vytvárať viditeľne jasnejšiu čiaru; rýchlejšie sa otáčajúca hlava bude vytvárať viditeľne plňšiu čiaru.
- Na zlepšenie viditeľnosti lúča použite zváčšovacie laserové okuliare (obr. ⑤) alebo na ulahčenie vyhľadania lúča použite zameriaci terčík (obr. ⑧).
- Extrémna zmeny teploty môžu spôsobiť pohyb alebo posun stáviek, kovových statívov, zaradení atď., čo môže ovplyvniť presnosť. Počas práce vykonávajte častú kontrolu presnosti.
- Ak došlo k pádu lasera alebo k prudkému nárazu, pred použitím lasera zverte kontrolu kalibráčného systému kvalifikovanému autorizovanému servisu.

## Zapnutie lasera

- 1 Vložte do lasera úplne nabitý akumulátor DeWALT s napájacím napätiom 18 V, ako je zobrazené na obr. ⑩.
- 2 Lahko stlačte tlačidlo napájania (⑪), aby došlo k zapnutiu lasera:
  - Rozsvieti sa LED indikátor napájania (obr. ⑫⑬).
  - Režim automatického zarovnania je aktivovaný automaticky a laser vykoná automatické zarovnanie. Hned ako bude

laser zarovnaný, laserový lúč sa bude otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek rýchlosťou 600 ot./min.

- 3 30 sekúnd po stlačení posledného tlačidla je automaticky aktivovaný **režim HI** (Výška prístroja, funkcia proti posuvu) a bude svietiť LED indikátor režimu HI (obr. ⑭⑮). (Režim HI môžete deaktivovať stlačením a držaním tlačidla **režimu Sklon** počas ⑯ 2 sekúnd. Laser dvakrát píjne a LED indikátor režimu HI zhasne. **POZNÁMKA:** Ak je **režim HI vypnutý**, laser nemôže po zostavení detegovať žiadny pohyb, a preto **nemôže byť zaručená presnosť**.)
- 4 Stlačte tlačidlo **RPM** (obr. ⑭⑯), aby došlo k nastaveniu **Rýchlosťi otáčania** laserového lúča pomocou jeho 4 predvolených rýchlosťí (150, 300, 600 a 1 200 ot./min). **POZNÁMKA:** Presnosť je najlepšie optimalizovaná pri rýchlosťi 600 ot./min alebo pri nižšej rýchlosťi.
- 5 Stlačte tlačidlo **Režim Snímanie** (⑭) (obr. ⑭⑰), aby došlo k nastaveniu lasera pre snímanie v režime v **úhle** 0°, 15°, 45° alebo 90°.
  - Tlačidlo **Úhel** sa používa na rozmietanie hlavy lasera smerom dopredu a dozadu, čo vytvára krátky a jasný laserový lúč. Tento krátky laserový lúč je omnoho jasnejší a viditeľnejší než v situácii, keď je hlava lasera v režime maximálnych otáčok.
  - Smer snímanej zóny sa môže ovládať pomocou tlačidiel so šípkami **↑** a **↓** (obr. ⑭⑯ alebo ⑯).
- 6 Ak stlačíte tlačidlo **Režim Sklon**, **X** aby došlo k zapnutiu režimu Sklon, jednotka automaticky zváži os X. To umožňuje používateľovi náklon lasera v smere osi X, čo je indikované pomocou značky **X** na hornej časti ochrannej klieťky.
  - V určitých situáciách sa môže vyžadovať náklon lasera v smere osi Y. Smer v režime sklon sa môže opakovane prepínať medzi osami Y a X stlačením tlačidla osi X-Y (obr. ⑭⑯).

- Ak je na zarovnávanie použitá os X, bude svietiť LED indikátor osi X (obr. ⑪), alebo ak je na zarovnávanie použitá os Y, bude svietiť LED indikátor osi Y (obr. ⑫).
- 7** Ak ste v **režime Sklon**, stlačte tlačidlo ⑤ alebo ⑥, aby došlo k náklonu hlavy lasera hore alebo dole (nastavanie výšky laserového lúča).
- Každé rýchle stlačenie tlačidla ⑤ alebo ⑥ spôsobí náklon lasera o 0,01° (1,6 mm na 10 m).
  - Ak stlačíte a ak držíte tlačidlo ⑤ alebo ⑥ v rozmedzí 2 až 10 sekúnd, náklon sa bude meniť v rozsahu od 0,01% do 0,2%.
  - Ak stlačíte a ak držíte tlačidlo ⑤ alebo ⑥ dlhšie než 10 sekúnd, náklon sa bude meniť rýchlosťou 0,2%/s.
- 8** Ak chcete tento laser vypnúť, stlačte a držte tlačidlo napájania ⑦ počas 3 sekúnd.
- 9 PRED prvým použitím tohto lasera pre váš projekt** dodržujte pokyny týkajúce sa *kontroly kalibrácie*.

**POZNÁMKA:** Ak stlačíte znova tlačidlo **režim Sklon**, ④ laser sa vráti späť do režimu automatického zarovnania.

## Kontrola kalibrácie

Kontrola priestorovej kalibrácie sa musí vykonávať pravidelne. V tejto časti sú uvedené pokyny na vykonávanie kontrol jednoduchej priestorovej kalibrácie vášho rotačného lasera DeWALT. Kontrola priestorovej kalibrácie nevykonal kalibráciu vlastného lasera. To znamená, že tieto kontroly nedostránajú chyby zarovnania alebo olovnice, ak sa tento laser používa ako vodováha alebo olovica. Tieto kontroly, naopak, indikujú, či tento laser poskytuje hodnoty týkajúce sa správnej polohy vodováhy alebo olovnice. Tieto kontroly nemôžu nahradíť profesionálnu kalibráciu vykonanú v autorizovanom servise DeWALT.

### Kontrola kalibrácie horizontálnej roviny (os X)

- 1** Postavte statív bezpečne na podlahu medzi dve steny, ktoré sú vzdialé minimálne 15 m. Presná poloha statívov nie je rozhodujúca.

- 2** Uistite sa, či je vrchol statívov približne zarovnaný.
- Laser vykoná automatické zarovnanie iba v prípade, ak je odchýlka vrcholu statívov od vodorovnej polohy  $\pm 5^\circ$ .
  - Ak je laser príliš vychýlený od tejto roviny, pri dosiahnutí limitnej hodnoty svojho zarovnania bude pípať. K poškodeniu lasera v takom prípade nedôjde, ale ak nebude „zarovnaný“, nebude funkčný.
- 3** Pripojte adaptér statívov (obr. ⑩) k laseru. Ak sa laser používa ako vodováha, adaptér musí byť upevnený k spodnej časti, a ak sa používa ako olovnicu, musí sa upevniť k bočnej časti.
- 4** Položte laser s pripojeným adaptérom na statív a zaskrutkujte závitovú časť na statív do závitového otvoru v adaptéri statívov.
- 5** Laserovú jednotku upevnite na statív tak, aby os lasera X mierila priamo na jednu zo stien (obr. ⑪).
- 6** Zapnite laser a počkajte, kým nedokončí automatické zarovnanie.
- 7** Na mieste, kde sa laserový lúč objaví na ľavej stene, označte bod A, a na mieste, kde sa lúč objaví na pravej stene, označte bod B.
- 8** Otočte celý laser o  $180^\circ$  tak, aby os X mierila priamo dopredu na protiľahlú stenu (obr. ⑫⑬).
- 9** Počkajte, kým sa laser automaticky nezarovná.
- 10** Na mieste, kde sa laserový lúč objaví na ľavej stene, označte bod AA, a na mieste, kde sa lúč objaví na pravej stene, označte bod BB.
- 11** Vypočítajte celkovú chybu pomocou nasledujúcej rovnice:  

$$\text{Celková chyba} = (AA - A) - (BB - B)$$
- 12** Ak je zmeraná celková chyba väčšia než prípustná chyba pre zodpovedajúcu vzdialenosť medzi stenami uvedenú v nasledujúcej tabuľke, musí sa laser opraviť v autorizovanom servise.

L (vzdialosť medzi stenami)	Prípustná chyba
15 m	1,5 mm

## SLOVENČINA

20 m	2 mm
25 m	2,5 mm
30 m	3 mm

### Kontrola kalibrácie vodorovnej roviny (os Y)

- 1 Postavte statív medzi dve steny, ktoré sú od seba vzdialenosť minimálne 15 m. Presná poloha statívu nie je rozhodujúca.
- 2 Uistite sa, či je vrchol statívu približne zarovnaný.
  - Laser vykoná automatické zarovnanie iba v prípade, ak je odchýlka vrcholu statívu od vodorovnej polohy  $\pm 5^\circ$ .
  - Ak je laser príliš vychýlený od tejto roviny, pri dosiahnutí limitnej hodnoty svojho zarovnania bude pípať. Keďže laser v takom prípade nedôjde, ale ak nebude „zarovnaný“, nebude funkčný.
- 3 Pripojte adaptér statívu (obr. ⑥①) k laseru. Ak sa laser používa ako vodorováha, adaptér sa musí upevniť k spodnej časti, a ak sa používa ako olovnice, musí sa upevniť k bočnej časti.
- 4 Položte laser s pripojeným adaptérom na statív a zaskrutkujte závitovú časť na statíve do závitového otvoru v adaptéri statívu.
- 5 Laserovú jednotku upevnite na statív tak, aby os lasera Y mierila priamo na jednu zo stien (obr. M①).
- 6 Zapnite laser a počkajte, kým nedokončí automatické zarovnanie.
- 7 Na mieste, kde sa laserový lúč objaví na ľavej stene, označte bod A, a na mieste, kde sa lúč objaví na pravej stene, označte bod B.
- 8 Otočte celý laser o  $180^\circ$  tak, aby os Y mierila priamo dopredu na protíľahlú stenu (obr. M②).
- 9 Počkajte, kým sa laser automaticky nezarovná.
- 10 Na mieste, kde sa laserový lúč objaví na ľavej stene, označte bod AA, a na mieste, kde sa lúč objaví na pravej stene, označte bod BB.
- 11 Vypočítajte celkovú chybu pomocou nasledujúcej rovnice:

$$\text{Celková chyba} = (AA - A) - (BB - B)$$

**12** Ak je zmeraná celková chyba väčšia než prípustná chyba pre zadovadzajúcu vzdialenosť medzi stenami uvedenú v nasledujúcej tabuľke, musí sa laser opraviť v autorizovanom servise.

L (Vzdialenosť medzi stenami)	Prípustná chyba
15 m	1,5 mm
20 m	2 mm
25 m	2,5 mm
30 m	3 mm

### Kontrola chyby olovnice

Vykonalte túto kontrolu pomocou steny, ktorá nie je menšia než najvyššia stena, pre ktorú sa tento rotačný laser použije (obr. N④).

- 1 Na zarovnanie použite ako referenčný nástroj štandardnú olovnicu a vyznačte si hornú a spodnú časť steny. (Uistite sa, či značíte stenu, a nie strop alebo podlahu).
- 2 Umiestnite rotačný laser bezpečne na podlahu vo vzdialosti asi 1 m od steny.
- 3 Zapnite laser a namierte ho tak, aby bod pretínał vyznačenú značku v spodnej časti steny.
- 4 Pomocou tlačidiel so šípkou ⌂ alebo ⌃ na diaľkovom ovládači (obr. ⑧⑥ alebo ⑦) otočte bod hore.
- 5 Ak je stred bodu na značke na hornej časti steny, kalibrácia lasera je vykonaná správne.

## Použitie lasera

### Použitie lasera na statíve

- 1 Statív pevne usaťte a nastavte ho do požadovanej výšky. Uistite sa, či je statív opatrený skrutkou so závitom 5/8"-11, aby bola zistená bezpečná montáž lasera.
- 2 Uistite sa, či je horná časť statívu približne zarovnaná.
  - Laser vykoná automatické zarovnanie iba v prípade, ak je odchýlka vrcholu statívu od vodorovnej polohy  $\pm 5^\circ$ .

- Ak je laser príliš vychýlený od tejto roviny, pri dosiahnutí limitnej hodnoty svojho zarovnania bude pípäť. Keďže laser v takom prípade nedôjde, ale ak nebude „zarovnaný“, nebude funkčný.
- 3** Upevnite adaptér statív (obr. **G(1)**) k spodnej časti lasera (obr. **G(2)**).
- 4** Položte laser s pripojeným adaptérom na statív a zaskrutkujte závitovú časť na statív do závitového otvoru v adaptéri statív.
- 5** ZAPNITE laser a nechajte ho v horizontálnom režime (vodováha) vykonať automatické zarovnanie (obr. **H(1)**).
- 6** Ak chcete laser použiť vo vertikálnom režime (olovnica), vykonajte so stále zapnutým laserom tieto kroky:
  - Opatrne odoberte laser zo statív.
  - Odoberte adaptér statív (obr. **I(1)**) zo spodnej časti lasera (obr. **I(2)**) a upevnite ho na bočnú časť (obr. **I(3)**).
  - S laserom vo zvislej polohе (olovnica) upevnite jednotku lasera na statív (obr. **I(4)**). Bod sa otáča dole do polohy 6 hodín.
  - Stlačte tlačidlo **RPM**, aby ste zaistili otáčanie lasera.
- 7** Podľa potreby nastavte rýchlosť otáčania a ovládacie prvky (obr. **P**).

## Použitie lasera na podlahe

Laserovú vodováhu je možné umiestniť priamo na podlahu pri stanovovaní vodorovných a zvislých rovin, napríklad pri vytváraní stien.

- 1** Umiestnite tento laser na relatívne hladkú a rovnú plochu, kde nebudú prekážky a kde nebude vystavený pôsobeniu vibrácií.
- 2** Nastavte laser do polohy pre vodováhu (obr. **H(1)**).
- 3** ZAPNITE laser a nechajte ho v horizontálnom režime (vodováha) vykonať automatické zarovnanie (obr. **H(1)**).
- 4** Ak chcete laser použiť vo vertikálnom režime (olovnica), opatne otočte laser tak, aby bola klávesnica lasera hore (obr. **H(2)**). Bod sa otáča dole do polohy 6 hodín. Stlačte tlačidlo **RPM**, aby ste zaistili otáčanie lasera.

- 5** Podľa potreby nastavte rýchlosť otáčania a ovládacie prvky (obr. **P**).

## POZNÁMKA:

Nastavenie lasera na prácu na stenách bude jednoduchšie, ak bude rýchlosť otáčania nastavená na 0 ot./min a ak bude na zarovnanie lasera s kontrolnými značkami použité diaľkové ovládanie. Diaľkové ovládanie umožňuje nastavenie lasera iba jednou osobou.

## Použitie lasera s laserovým detektorm


### Ako detektor pracuje

Niekteré súpravy lasera obsahujú digitálny laserový detektor DeWALT. Digitálny laserový detektor DeWALT umožňuje vyhľadanie laserového lúča vysielaného otočným laserom pri jasnom okolite svetle alebo pri dlhých vzdialostiach.

- Detektor je možné použiť v miestnosti aj vo vonkajšom prostredí, a to na miestach, kde je zameranie laserového lúča ľahké.
- Tento detektor nie je určený na použitie s lasermi, ktoré sa neotáčajú, ale môže sa použiť s väčšinou rotačných laserov s červeným lúčom (DCE080RS) a so zeleným lúčom (DCE080GS).
- Tento detektor môže byť nastavený tak, aby indikoval polohu laserového lúča na najbližšie 2 mm (5/64") alebo na najbližší 1 mm (3/64").
- Tento detektor poskytuje vizuálne signály na obrazovke (obr. **F(6)**) a zvukové signály pomocou reproduktora (obr. **F(5)**), ktoré indikujú polohu laserového lúča.

L (Vzdialenosť medzi stenami)

	Mimo rozsahu nad	Mierne nad rovinou	V rovine	Mierne pod rovinou	Mimo rozsahu pod
Zvukový signál	Rýchle pípanie	Rýchle pípanie	Stály tón	Pomalé pípanie	Pomalé pípanie

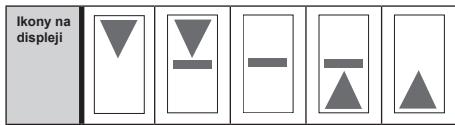

- Digitálny laserový detektor DeWALT sa môže použiť so svorkou detektora alebo bez tejto svorky. Ak je použitý so svorkou, môže sa umiestniť na nivelačnú tyč, vymieriaciu tyč, stípk alebo stojan (obr. ⑥). Upevnenie detektora na svorku:
  - Stlačte západku svorky (obr. ④③).
  - Posúvajte vodidlá na svorke (obr. ④④) po lište na zadnej časti detektora (obr. ⑪), kým tlačidlo (obr. ④⑤) na svorke nezapadne do otvoru západky na zadnej časti detektora (obr. ⑫).
  - Otáčajte upínacou skrutkou svorky (obr. ⑥⑥) proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k roztvoreniu čefustí svorky.
  - Umiestnite svorku na tyč (obr. ⑥②) tak, aby sa detektor nachádzal v potrebnéj výške na prácu s laserom.
  - Otáčajte upínacou skrutkou svorky (obr. ⑥⑥) v smere pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k zaisteniu svorky na tyči.

#### Použitie detektora

- 1 Nastavte a umiestnite rotačný laser, ktorý bude používať, podľa pokynov jeho výrobcu. Zapnite laser a uistite sa, či sa laser otáča a či je vysielaný laserový lúč.
- 2 Stlačte na detektore raz tlačidlo napájania, aby došlo k jeho zapnutiu.
- 3 V spodnej časti obrazovky displeja bude ikona reproduktora (obr. ⑩⑩).
  - Ak chcete znižiť hlasitosť zvukového signálu, stlačte tlačidlo hlasitosti (obr. ④④). Oba polkruhy nachádzajúce sa vedľa ikony reproduktora (obr. ⑩⑩) zmiznú.
  - Ak chcete zvukový signál vypnúť, stlačte a držte tlačidlo hlasitosti (obr. ④④), kým ikona reproduktora nezmizne z obrazovky.

- 4 Na hornej časti obrazovky displeja je zobrazená ikona **režimu Presnosť** (obr. ④⑧).

- Ikona (obr. ④) indikuje, že detektor bude poskytovať hodnotu „v rovine“, a to iba v prípade, ak je laserový lúč v rovine alebo ak nie je viac než 1 mm nad alebo pod touto rovinou.
- Ak chcete zmeniť režim Presnosť na ikonu (obr. ④), aby detektor poskytovať hodnotu „v rovine“, ak bude laserový lúč v rovine alebo približne 3 mm nad alebo pod touto rovinou, stlačte raz tlačidlo režimu Presnosť (obr. ④③). Potom sa na obrazovke displeja objaví ikona (obr. ④⑨).

- 5 Umiestnite detektor tak, aby okienko detektora (obr. ⑭⑭) smerovalo k laserovému lúču vysielanému rotačným laserom (obr. ⑥). Pohybujte detektormi hore a dole približne v oblasti lúca, kým nebude detektor vycentrovaný.

- 6 Použite značkovacie drážky (obr. ⑦⑦) na presné vyznačenie polohy laserového lúca.

- 7 Ak chcete detektor vypnúť.

- Stlačte na detektore tlačidlo (obr. ①) na 3 sekundy.
- Ak laserový lúč nezasahuje do okienka detektcie lúca alebo ak nie je stlačené žiadne tlačidlo detektora, detektor sa automaticky vypne približne za 30 minút.

#### Diaľkové ovládanie lasera

Jednotku lasera môže diaľkovo ovládať jedným z 3 spôsobov:

- **Od vzdialenosť 15 m a ďalej** môžete na ovládanie lasera používať diaľkový ovládač (obr. ①①). Medzi diaľkovým ovládačom a laserom budú udržiavať komunikáciu infračervené senzory.
- **Od vzdialenosť 30 m a ďalej** môžete na pripojenie k jednotke lasera používať aplikáciu DeWALT® Tool Connect™ na vašom Bluetooth® zariadení (obr. ①②).
- **Od vzdialenosť 335 m a ďalej** môžete kontrolovať jednotku lasera pomocou aplikácie DeWALT® Tool Connect™ na vašom Bluetooth® zariadení, aby ste sa pripojili k detektoru, ktorý je pripojený k jednotke lasera (obr. ①③). Musíte stlačiť tlačidlo

detektora  (obr. A⑥) na laseri, aby ste detektor pripojili k laseru.

## Ovládanie lasera od vzdialenosť 15 m a ďalej

Diaľkový ovládač DCE080RS/GS vám umožňuje ovládať a nastaviť laser zo vzdialenosť 15 m a ďalej. LED kontrolka na diaľkovom ovládači (obr. B①) indikuje, že sa z lasera DCE080RS/GS vysiela signál.

Na ovládanie lasera môžete použiť všetky tlačidlá na klávesnici diaľkového ovládača. Ak chcete laser DCE080RS/GS celkom VYPNÚŤ pomocou klávesnice diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo osi X-Y  (obr. B⑤) a súčasne tlačidlo režimu **Sklon**  (obr. B②).

Vo východiskovom režime nie je laserová jednotka **spárovaná** s diaľkovým ovládačom (laserová jednotka je vo **verejnem režime**). LED indikátory na laseri a na diaľkovom ovládači budú indikovať, že **nie sú** spárované.

	<b>NEZAISTENÉ</b> vo verejnom režime	<b>ZAISTENÉ</b> v privátnom režime
Popis A	Laser je vo verejnom režime, <b>ak nie je</b> spárovaný s diaľkovým ovládačom.	Laser je v privátnom režime, <b>ak je spárovaný</b> s diaľkovým ovládačom.
	Diaľkový ovládač je vo verejnom režime, <b>ak nie je</b> spárovaný s laserom.	Diaľkový ovládač je v privátnom režime, <b>ak je spárovaný</b> s laserom.

Ovládanie	Laser vo verejnom režime sa môže ovládať viac než jedným diaľkovým ovládačom vo verejnom režime (obr. K①).	Laser v privátnom režime sa môže ovládať iba diaľkovým ovládačom, s ktorým je spárovaný (obr. L).
	Diaľkový ovládač vo verejnom režime môže ovládať viac než jeden laser vo verejnom režime (obr. K②).	Diaľkový ovládač v privátnom režime môže ovládať iba laser, s ktorým je spárovaný (obr. L).
LED indikátory	Na klávesnici lasera bude svietiť LED indikátor „ <b>odistené</b> “  (obr. K①) a (K②).	Na laseri bude svietiť LED indikátor „ <b>zaistené</b> “  (obr. L).
	Na diaľkovom ovládači NEBUDE svietiť LED indikátor „ <b>zaistené</b> “ (obr. K①) a (K②).	Na diaľkovom ovládači BUDÉ svietiť LED indikátor „ <b>zaistené</b> “ (obr. L).

### Spárovanie lasera s diaľkovým ovládačom

Ak chcete spárovať laser s jedným diaľkovým ovládačom, súčasne stlačte a držte tlačidlo  na klávesnici lasera a tlačidlo  na diaľkovom ovládači. LED indikátory na laseri a na diaľkovom ovládači budú indikovať, že sú spárované (v privátnom režime).

- Laser dvakrát pípne a LED indikátor „**zaistené**“  (obr. A④) na klávesnici lasera dvakrát blikne, a potom zostane zelený, čím bude indikovať, že tento laser môže aktuálne ovládať iba jeden diaľkový ovládač (obr. L)
- LED indikátor „**zaistené**“ na diaľkovom ovládači (obr. B⑧) dvakrát blikne a potom zostane červený.

## SLOVENČINA

### Ak prestanete používať spárovaný diaľkový ovládač

Ak prestanete používať diaľkový ovládač, ktorý bol spárovaný s laserovou jednotkou (diaľkový ovládač je v **privátnom režime**), diaľkový ovládač sa bude automaticky resetovať späť do **verejného režimu**. Diaľkový ovládač nebude môcť používať na ovládanie tohto lasera. LED indikátor „zaistene“ na klávesnici lasera zostane svietiť, ale na ovládanie lasera budete môcť použiť iba klávesnicu na laseri.

Ak dôjde...	Výsledok
Ihneď po spárovaní s laserom nie sú na klávesnici diaľkového ovládača stlačené žiadne tlačidlá.	Do 1 minúty sa diaľkový ovládač resetuje späť do verejného režimu.
Po spárovaní s laserom sú na klávesnici diaľkového ovládača stlačené tlačidlá.	Po 8 hodinách sa diaľkový ovládač resetuje späť do verejného režimu.

Ak chcete zmeniť diaľkový ovládač späť na **privátny režim**, aby mohol opäť ovládať laserovú jednotku, stlačte a držte tlačidlo  na klávesnici diaľkového ovládača.

### Ak VYPNETE spárovaný laser

Ak použijete klávesnicu lasera na vypnutie laserovej jednotky, ktorá je spárovaná s diaľkovým ovládačom, opäťovne zapnutie lasera automaticky neobnoví spojenie v privátom režime s rovnakým diaľkovým ovládačom.

- Diaľkový ovládač, ktorý bol spárovaný s laserovou jednotkou, zostane v privátom režime so stále svietiacim LED indikátorom „zaistene“, ale nebude schopný ovládať žiadnu laserovú jednotku.

- Laserová jednotka bude vo východiskovom verejnom režime a môže sa ovládať akýmkoľvek diaľkovým ovládačom okrem diaľkového ovládača, ktorý je stále v privátom režime.

Ak chcete diaľkový ovládač odísť a resetovať späť do verejného režimu, aby sa mohol opäť použiť na ovládanie akéhokoľvek laseru, stlačte a držte na klávesnici diaľkového ovládača tlačidlo **RPM**.

### Resetovanie diaľkového ovládača z privátneho režimu

Ak je diaľkový ovládač v privátom režime s laserovou jednotkou, možno budete musieť diaľkový ovládač resetovať, aby ste ho mohli znova použiť s laserovou jednotkou.

Scenár	Riešenie situácie
Stlačte a ak držíte tlačidlo  na klávesnici lasera, laser vstúpi do režimu žiadny diaľkový ovládač.	Na klávesnici lasera stlačte a držte tlačidlo <b>RPM</b> , aby došlo k návratu lasera do <b>verejného režimu</b> a aby sa mohol laser ovládať akýmkoľvek diaľkovým ovládačom.
Laserová jednotka vstúpí do <b>privátneho režimu</b> , ak je spárovaná s iným diaľkovým ovládačom.	Resetujte laserovú jednotku späť do <b>verejného režimu</b> . Na klávesnici lasera zvoľte jednu z nasledujúcich <b>možností</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, aby došlo k vypnutiu a potom znova stlačte toto tlačidlo , aby došlo k zapnutiu, ALEBO</li><li>Stlačte a držte tlačidlo <b>RPM</b>.</li></ul>
Ak na diaľkom ovládači svieti LED indikátor <b>Zaistené</b> , diaľkový ovládač bol spárovaný s iným rotačným laserom.	Stlačte a držte tlačidlo <b>RPM</b> na diaľkom ovládači, aby došlo k jeho resetovaniu do <b>verejného režimu</b> .

### Ovládanie lasera od vzdialenosť 30 m a ďalej

Môžete použiť Bluetooth® na spárovanie tohto lasera s aplikáciou DeWALT® Tool Connect™ na vašom mobilnom telefóne, a potom použiť váš mobilný telefón na ovládanie lasera (obr. ①②).

- 1** Z obchodu  alebo  si stiahnite aplikáciu DeWALT® Tool Connect™ do vášho mobilného telefónu a potom túto aplikáciu otvorte.
- 2** Na klávesnici lasera stlačte tlačidlo , aby došlo k zapnutiu lasera.
- 3** Spárujte aplikáciu DeWALT® Tool Connect™ s laserom pomocou Bluetooth®.

Spárovanie vykonané prvýkrát	Spárované predtým
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V aplikácii DeWALT® Tool Connect™ kliknite na tlačidlo .</li> <li>2. V zozname typov výrobkov DeWALT zvolte <b>Rotačný laser</b>.</li> <li>3. Zadajte <b>Názov</b> tohto rotačného lasera (napríklad DW080LRS/LGS).</li> <li>4. Na klávesnici lasera stlačte a držte tlačidlo  3 až 5 sekúnd, kým nedôjde k aktivácii spojenia Bluetooth® (modrý LED indikátor začne blikat).</li> <li>5. Ak aplikácia uvedie číslo modelu lasera V DOSAHU, zvoľte tento laser.</li> </ol>	<p>Na klávesnici lasera stlačte tlačidlo , aby došlo k aktivácii spojenia Bluetooth®.</p>

#### POZNÁMKA:

Ak nedôjde k aktivácii spojenia Bluetooth®, vymenite akumulátor s napájacím napäťom 18 V.

- 4** V aplikácii DeWALT® Tool Connect™ zvoľte rotačný laser DCE080LRS/LGS.
- 5** Aplikácia DeWALT® Tool Connect™ bude zobrazovať informácie o tomto laseri na obrazovke Diagnostika:
  - Ak je aktuálne nastavenie jedno z vašich oblúbených nastavení, ktoré bolo uložené pre tento laser, bude zobrazený názov tohto nastavenia (napríklad Main St - Site 1).
  - Ak dôjde k pádu, k porušeniu atď., do aplikácie Tool Connect™ bude odoslaná správa, ktorá vás bude informovať.
  - Ak je zapnutá funkcia Sledovanie, aplikácia bude vedieť, kde sa tento laser nachádza a bude vás informovať, či bol laser odobratý a či je teraz mimo dosahu. (Funkciu Sledovanie umožňuje mincová batéria.)
- 6** Zvoľte možnosť **AKCIA**.
  - Ak používate viac než jeden rotačný laser a ak potrebujete skontrolovať, ktorý laser je spárovaný s touto aplikáciou, stlačte tlačidlo **Identifikovať** v spodnej časti obrazovky. Na spárovanom laseri bude blikať LED indikátor vedľa tlačidla .
  - Ak to bude potrebovať, môžete tento laser povoliť, zablokovať alebo môže zrušiť jeho spárovanie.
- 7** Zvoľte možnosť **Ovládanie otáčania**, aby ste mohli zmeniť nastavenie tohto rotačného lasera.
  - Ak stlačíte tlačidlo , zvoľte rýchlosť otáčania (150, 300, 600 alebo 1 200 ot./min).
  - Stlačte tlačidlo  a zvoľte uhol otáčania (0, 15, 45, 90 alebo 360) a smer otáčania ( alebo .
  - Stlačte tlačidlo  a zvoľte **nastavenie sklonu, výber osi** (X alebo Y), **konfiguráciu sklonu** (% alebo stupňa), počet stupňov alebo %.
- 8** Používajte na ovládanie lasera váš mobilný telefón.
- 9** Hned ako budete pripravení, vypnite pri tomto laseri obrazovku **Diagnostika**.

## Ovládanie lasera od vzdialenosťi 335 m a ďalej

Môžete použiť Bluetooth® na spárovanie detektora DW0743DR (červený laser) alebo DW0743DG (zelený laser) s aplikáciou DeWALT® Tool Connect™ na vašom mobilnom telefóne, a potom používajte váš mobilný telefón na ovládanie tohto laseru (obr. ①③).

- 1** Z obchodu  alebo  si stiahnite aplikáciu DeWALT® Tool Connect™ do vašeho mobilného telefónu.
- 2** Na klávesnici lasera stlačte tlačidlo , aby došlo k zapnutiu laseru.
- 3** Na klávesnici lasera skontrolujte, či svieti modrý LED indikátor vedľa tlačidla . Ak modrý LED indikátor už svieti, tento laser je už pravdepodobne spárovaný s iným inteligentným zariadením. Budete musieť najskôr zrušiť spárovanie tohto laseru s iným zariadením, aby ste mohli tento laser spárovať s aplikáciou DeWALT® Tool Connect™.
- 4** Spárujte aplikáciu DeWALT® Tool Connect™ s laserom pomocou Bluetooth®.

Spárovanie vykonané prvýkrát	Spárované predtým
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V aplikácii DeWALT® Tool Connect™ kliknite na tlačidlo .</li> <li>2. V zozname typov výrobkov DeWALT zvoľte <b>Rotačný laser</b>.</li> <li>3. Zadajte <b>Názov</b> tohto rotačného laseru (napríklad DW080LRS/LGS).</li> <li>4. Na klávesnici lasera stlačte a držte tlačidlo  3 až 5 sekúnd, kým nedôjde k aktivácii spojenia Bluetooth® (modrý LED indikátor začne blikat).</li> <li>5. Ak aplikácia uvedie číslo modelu lasera V DOSAHU, zvoľte tento laser.</li> </ol>	<p>Na klávesnici lasera stlačte tlačidlo , aby došlo k aktivácii spojenia Bluetooth®. Bude svietiť modrý LED indikátor.</p>

### POZNÁMKA:

Ak nedôjde k aktivácii spojenia Bluetooth®, vymenite akumulátor DeWALT s napájacím napäťom 18 V.

- 5** Na klávesnici lasera stlačte tlačidlo  (obr. **A⑥**), aby došlo k zapnutiu pripojenia k detektoru.
- 6** V aplikácii DeWALT® Tool Connect™ stlačte tlačidlo **Pridať detektor**.
- 7** Zadajte **Názov** pre tento detektor a stlačte tlačidlo **Spojiť**.
- 8** Zapnite detektor a potom stlačte tlačidlo , aby došlo k zapnutiu spojenia Bluetooth®.
- 9** Aplikácia DeWALT® Tool Connect™ bude zobrazovať informácie o tomto laseri na obrazovke **Diagnostika**:
  - Ak je aktuálne nastavenie jedno z vašich oblúbených nastavení, ktoré bolo uložené pre tento laser, bude zobrazený názov tohto nastavenia (napríklad Main St - Site 1).

- Ak dôjde k pádu, k porušeniu atď., do aplikácie Tool Connect™ bude odoslaná správa, ktorá vás bude informovať.
  - Ak je zapnutá funkcia Sledovanie, aplikácia bude vedieť, kde sa tento laser nachádza a bude vás informovať, či bol laser odobratý a či je teraz mimo dosahu. (Funkciu Sledovanie umožňuje mincová batéria.)
- 10** Zvoľte AKCIA.
- Ak používate viac než jeden rotačný laser a ak potrebujete skontrolovať, ktorý laser je spárovaný s touto aplikáciou, stlačte tlačidlo identifikovať v spodnej časti obrazovky. Na spárovanom laseri bude blikať modrý LED indikátor vďaka tlačidlu .
  - Ak to bude potrebovať, môžete tento laser povoliť, zablokovať alebo môže zrušiť jeho spárovanie.
- 11** Zvoľte možnosť Ovládanie otáčania, aby ste mohli zmeniť nastavenie tohto rotačného lasera.
- Ak stlačíte tlačidlo , zvoľte rýchlosť otáčania (150, 300, 600 alebo 1 200 ot./min).
  - Stlačte tlačidlo  a zvoľte uhol otáčania (0, 15, 45, 90 alebo 360) a smer otáčania ( alebo ).
  - Stlačte tlačidlo  a zvoľte nastavenie sklonu, výber osi (X alebo Y), konfiguráciu sklonu (% alebo stupňa), počet stupňov alebo %.
- 12** Používajte na ovládanie lasera váš mobilný telefón.
- 13** Hned ako budete pripravení, vypnite pri tomto laseri obrazovku Diagnostika.

### Zrušenie spárovania detektora s aplikáciou

Ak chcete zrušiť spárovanie detektora s aplikáciou DeWALT® Tool Connect™ a ak chcete vrátiť k spárovaniu aplikácie s jednotkou lasera, postupujte podľa týchto krokov.

- 1** V aplikácii DeWALT® Tool Connect™ zrušte spárovanie s detektorm na obrazovke Diagnostika.
- 2** Vypnite detektor.
- 3** Na klávesnici lasera stlačte tlačidlo  (obr.  )<sup>6</sup>, aby došlo k ukončeniu spojenia s detektorm. Hned ako bude spárovanie detektora s laserom zrušené, laser sa automaticky

prepne späť do režimu spárovania s aplikáciou DeWALT® Tool Connect™.

- 4** Potom môžete skontrolovať, či je laserová jednotka spárovaná s aplikáciou. Na obrazovke AKCIA použite tlačidlo Identifikovať nachádzajúce sa v spodnej časti obrazovky. Na spárovanom laseri bude blikať modrý LED indikátor.
- 5** Ak bude potom chcieť zrušiť spárovanie tejto laserovej jednotky s aplikáciou DeWALT® Tool Connect™, môžete to vykonať na obrazovke Akcia.

## Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo na použitie s týmto prístrojom si môžete kúpiť u najbližšieho autorizovaného predajcu.



### VAROVANIE:

Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DeWALT, nebolo s týmto laserom testované. Preto by mohlo byť použitie takého príslušenstva s týmto laserom veľmi nebezpečné. Z dôvodu zniženia rizika spôsobenia zranenia používajte iba príslušenstvo DeWALT®, ktoré je odporúčané na použitie s týmto rotačným laserom.

Ak potrebujete pomoc pri vyhľadávaní akéhokoľvek príslušenstva, navštívte, prosím, našu internetové stránky [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Montážny držiak

Niekteré súpravy laserov obsahujú montážny držiak, ktorý sa môže použiť na upevnenie prístroja na dráhu alebo stropnú mriežku, aby bola uláhančená inštalácia akustického stropu. Pri použíti montážného držiaka dodržujte nižšie uvedené pokyny.



### UPOZORNENIE:

Pred upevnením laserovej vodováhy na stenu alebo na strop skontrolujte, či je trámik riadne zaistený.

- 1** Položte laser na montážnu základňu (obr.  ) tak, aby bol závitový otvor 5/8–11 na adaptéri statívú (obr. )<sup>1</sup>, ktorý je

## SLOVENČINA

- upevnený na spodnej časti lasera, zarovnaný s otvorom (obr. **⑥**) v montážnej základni.
- 2** Otočením upínačej skrutky (obr. **③**) zaistite laser.
- 3** S meradlom na držiaku (obr. **⑦**) otočeným smerom k vám povolte upínačiu skrutku svorky (obr. P 8) tak, aby došlo k roztvoreniu čefustí svorky.
- 4** Nastavte upínačie čefuste okolo stenového alebo stropného trámkia a utiahnite upínačiu skrutku svorky (obr. **⑧**), aby došlo k zovretiu čefustí okolo trámkia. Pred pokračovaním v práci sa uistite, či je upínačia skrutka montážnej svorky pevne dotiahnutá.



### **UPOZORNENIE:**

*Pri montáži laserovej vodováhy na stenu z dôvodu jej lepšieho zaistenia vždy používajte ako doplnok k upínačej skrutke montážnej svorky závesný stropný drôt alebo iné podobné zaistenie. Pretiahnite tento drôt rukoväťou laserovej vodováhy. NEPRETAHUJTE tento drôt cez ochrannú kovovú klietku. Okrem toho ako založené zaistenie môže byť jednotka upevnená priamo na stenu pomocou skrutiek. Otvary na skrutky (obr. **⑨**) sa nachádzajú v hornej časti držiaka.*

- 5** Pomocou upínačej skrutky na vyrovnanie základne (obr. **②**) upravte približnú polohu vzhľadom na stenu.
- 6** Pre určitú prácu môže byť poloha náradia nastavená smerom hore a dole do požadovanej výšky. Pri podopieraní montážnej základne povolte upínačiu skrutku na ľavej strane držiaka (obr. **①**).
- 7** Otáčajte nastavovacou skrutkou na pravej časti držiaka (obr. **④**), aby sa laserová vodováha mohla pohybovať hore a dole do požadovanej výšky. Na presné určenie vašej značky použite meraci stupnicu (obr. **⑦**).

**POZNÁMKA:** Pomôže vám, keď zapnete laser a budete otáčať hlavou lasera tak, aby sa bod laserového lúča dostal na jednu zo stupnic lasera. Zameriavací terčik DeWALT je označený v polohе

38 mm, a preto môže byť jednoduchšie nastavenie odsadenia lasera o 38 mm pod úrovňou trámkia.

- 8** Hned ako umiestníte laser do požadovanej výšky, utiahnite upínačiu skrutku (obr. **①**) tak, aby došlo k zaisteniu tejto polohy.

## Vymeriavacia nivelačná tyč



### **NEBEZPEČENSTVO:**

*NIKDY sa nepokúšajte používať nivelačnú tyč počas búrky alebo v blízkosti nadzemného elektrického vedenia. Hrozí nebezpečenstvo vážneho úrazu alebo smrti.*

Niektoré súpravy laserov sú vybavené aj nivelačnou tyčou.

Nivelačná tyč DeWALT je opatrená po oboch stranach meracou stupnicou a je teleskopicky výsuvná. Na zaistenie nastavenia rôznych dĺžok je nivelačná tyč opatrená aretačným tlačidlom s pružinovým mechanizmom.

Na prednej strane nivelačnej tyče meracia stupnica začína od spodnej časti. Túto stupnicu používajte pri meraní od zeme nahor pri terénnych úpravách alebo zarovnávaní do roviny.

Zadná strana nivelačnej tyče je určená na meranie výšky stropov, stropných nosníkov atď. Horný diel tyče vysušte úplne hore, až aretačné tlačidlo zaskočí do predchádzajúcej časti tyče. Túto časť vysuňte tak, aby tlačidlo zaskočilo do vedľajšej časti alebo tak, aby sa nivelačná tyč dotýkala stropu alebo stropného nosníka. Výšku je možné odčítať v mieste, kde posledný vysunutý diel vystupuje z predchádzajúceho dielu (obr. **⑩**).

## Zameriavacia karta

Niektoré laserové súpravy obsahujú zameriavaciu kartu lasera (obr. **⑩**), ktorá pomáha v lokalizácii a značení laserového lúča. Táto zameriavacia karta zlepšuje viditeľnosť laserového lúča pri prechode tohto lúča touto kartou. Táto karta je opatrená stupnicami s metrickými a britskými jednotkami. Laserový lúč prechádza cez červený plast a odráža sa od odrazovej pásky na zadnej strane. Magnet na hornej časti karty je navrhnutý tak, aby držal zameriavaciu kartu na stropných lištách alebo oceľových stĺpcoch,

aby došlo k určeniu zvislej a vodorovnej polohy. Pri práci s touto zameriavacou kartou musí byť logo DeWALT otočené smerom k vám, aby bola zaručená maximálna presnosť.

## Zväčšovacie okuliare lasera

Niekteré súpravy laserov obsahujú zväčšovacie okuliare (obr. ⑤).

Tieto okuliare zlepšujú viditeľnosť laserového lúča pri jasnom okolitom svetle alebo pri dlhých vzdialostiach pri použíti lasera v interiéroch. Na prevádzku lasera nie sú tieto okuliare nevyhnutné.



### UPOZORNENIE:

*Tieto okuliare nespĺňajú požiadavky bezpečnostnej normy ANSI a nesmú sa nosiť pri práci s iným náradím. Tieto okuliare nezabránia zasiahnutiu vášho zraku laserovým lúčom.*



### UPOZORNENIE:

*Z dôvodu zniženia rizika vážneho zranenia sa nikdy nepozorujte priamo do laserového lúča, a to aj v prípade, ak máte alebo ak nemáte tieto okuliare.*

# Údržba

## Čistenie a uloženie lasera

- V určitých podmienkach sa môžu na sklenených šošovkách vnútri hlavy lasera usadzovať prach alebo nečistoty. Toto znečistenie má vplyv na kvalitu laserového lúča a na pracovný dosah. Šošovka sa musí čistiť pomocou navlhčeného vatového tampónu.
- Ohybný gumový štit je možné čistiť navlhčenou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna, ako je napríklad bavlnená handrička. POUŽÍVAJTE IBA VODU – NEPOUŽÍVAJTE čistiacے prostriedky alebo rozpušťačadlá. Pred uložením nechajte laserovú jednotku uschnúť.
- Na udržanie presnosti vašej práce vykonávajte často kontrolu kalibrácia lasera. Pozrite časť *Kontrola kalibrácie*.
- Kontrolu kalibrácie a ďalšie opravy sa musia vykonávať v autorizovanom servise DeWALT. V rámci zmluvy DeWALT,

ktorá sa týka servisných služieb poskytovaných 1 rok zadarmo, budú poskytnuté dve kontroly kalibrácie zadarmo.

- Ak sa nebude laser používať, uložte ho v dodávanom kufri.
- Neukladajte laser do kufra, ak nie je suchý. Osuňte vonkajší povrch laseru mäkkou a suchou tkaninou a nechajte laser na vzduchu riadne uschnúť.
- Neskladujte tento laser pri teplotách, ktoré sú nižšie než -18 °C alebo vyššie než 41 °C.



### VAROVANIE:

*Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťaďale alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto časťach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovolte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny. Pri čistení lasera nikdy nepoužívajte stlačený vzduch.*

## Čistenie a uloženie detektora

- Mazivo a nečistoty sa môžu z povrchu detektora odstrániť pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez kovových štetín.
- Tento digitálny laserový detektor DeWALT je vodotesný. Ak dojde k pádu tohto detektora do blata, vlhkého betónu alebo inej podobnej látke, jednoducho detektor umyte. Nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom (napríklad z tlakovéj umývačky).
- Najvhodnejšie miesto na skladovanie je v chlade a suchu, mimo dosahu príameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla či chladu.

# Odstraňovanie porúch

## Odstraňovanie porúch lasera

### Výstraha zmeny výšky nástroja

Model DCE080RS/GS má zabudovanú funkciu výstrahy, ktorá upozorní obsluhu, ak dojde k narušeniu polohy jednotky po automatickom zarovnaní. Laser sa prestane otáčať, LED indikátor na ovládacom paneli bude blikáť a bude znieť zvuková výstraha.

## SLOVENČINA

Resetujte laserovú jednotku, aby ste mohli pokračovať v jej použití:

- 1 Slačte tlačidlo napájania (①) na 3 sekundy, aby došlo k vypnutiu lasera. LED indikátor napájania zhasne.
- 2 Slačte tlačidlo napájania (①), aby došlo k opäťovnému zapnutiu lasera.

## Odstraňovanie porúch detektora

### Detektor nie je možné zapnúť

- 1 Uistite sa, či je akumulátor Li-Ion nabitý.
- 2 Ak je detektor veľmi studený, nechajte ho v teplom prostredí ohriať.
- 3 Slačte tlačidlo napájania (obr. ④①), aby došlo k zapnutiu detektora.
- 4 Ak sa nedá detektor stále zapnúť, zverte jeho opravu autorizovanému servisu DeWALT.

### Detektor nevydáva žiadny zvuk

- 1 Uistite sa, či je detektor zapnutý.
- 2 Slačte tlačidlo hlasitosti (obr. ④④). Bude sa prepínať z veľkej hlasitosti na nízku hlasitosť a na stlmenie. Skontrolujte, či sa na obrazovke objaví ikona reproduktora s dvoma polkruhmi (obr. ④⑩).
- 3 Uistite sa, či sa rotačný laser otáča a či vytvára laserový lúč.
- 4 Ak nevydáva detektor stále žiadny zvuk, odovzdajte ho autorizovanému servisu DeWALT.

### Detektor vydáva zvuk, ale nič nezobrazuje

- 1 Ak je detektor veľmi studený, nechajte ho v teplom prostredí ohriať.
- 2 Ak LCD displej stále nepracuje, odovzdajte detektor autorizovanému servisu DeWALT.

## Servis a opravy

### Servis lasera

**Poznámka:** Demontáž laserovej vodováhy spôsobí zrušenie platnosti všetkých záruk na tento výrobok.

Z dôvodu zaistenia BEZPEČNOSTI a SPOLAHЛИVOSTI výrobku zverte vykonávanie jeho opráv, údržby a nastavenia autorizovanému servisu. Servis alebo údržba vykonávaná nekvalifikovanou osobou môže viesť k spôsobeniu úrazu. Najbližší autorizovaný servis DeWALT nájdete na adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Servis detektora

Tento digitálny laserový detektor neobsahuje okrem akumulátora žiadne diely určené na opravu. Nerozoberajte túto jednotku.

Neoprávnená manipulácia s laserovým detektorm ukončí všetky prebiehajúce záruky.

## Ochrana životného prostredia

 Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu. Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znížuje dopad po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



## Akumulátor

Pri likvidácii batérií dbajte na ochranu životného prostredia. Informujte sa na príslušných úradoch o ekologickej likvidácii batérií.

## Technické údaje lasera

	DCE080RS	DCE080GS
Vlnová dĺžka lasera	630 – 680 nm	515 – 530 nm 630 – 680 nm
Výkon lasera/Trieda	≤ 1 mW/TRIESA 2	
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1 200 ot./min	
Rozsah automatického vyrovnania		± 5°
Viditeľnosť vnútri budov	Priemer 60 m	Priemer 80 m
Dosah s detektorm		Priemer 600 m
Presnosť zarovnania pri 600 ot./min*	± 1,5 mm na 30 m (± 1/16" na 100")	
Napájací zdroj		Akumulátor DeWALT 18 V
Prevádzková teplota	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)	
Teplota na uloženie	-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)	
Trieda ochrany	IP67 – Odolnosť proti vnikaniu prachu a vode	

\* Štandardné pracovné podmienky podľa požiadaviek normy MIL-STD-810G.

## Technické údaje detektora

	DW0743RS a DW0743RG
Presnosť – Vysoká	± 1 mm na 30 m
Presnosť – Nízka	± 2 mm na 30 m
Napájací zdroj	Mikro USB DC 5 V
Trieda ochrany	IP54 – Odolnosť proti vnikaniu prachu a vode



## ZÁRUKA

### EURÓPSKA ZÁRUKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT V TRVANÍ 1 ROKU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a poskytuje 1-ročnú záruku pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo vaše zákonné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátach EÚ a európskej zóne voľného obchodu EFTA.

V súlade s platnými zmluvnými podmienkami európskej záruky na elektrické náradie DeWALT, ktoré sú k dispozícii u miestneho zástupcu spoločnosti DeWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), platí nasledujúce: ak do 12 mesiacov od dátumu kúpy dojde u Vásho výrobku DeWALT k poruchе v dôsledku chyby materiálu alebo zlého výrobného spracovania, spoločnosť DeWALT môže zadarmo vymeniť všetky chybne časti, alebo podľa vlastného uváženia, môže zadarmo vymeniť celú reklamovanú jednotku.

Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje právo odmietnuť akokoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá nie je podľa názoru zástupcu autorizovaného servisu v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami európskej záruky DeWALT.

Ak budete vyžadovať reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DeWALT na internete, v katalógu DeWALT alebo kontaktujte predajcu DeWALT na adresu, ktorá je uvedená v tomto návode.

Zoznam autorizovaných predajcov DeWALT a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 261 009 772  
Fax: 261 009 784  
[www.dewalt.sk](http://www.dewalt.sk)  
[obchod@sbdcinc.com](mailto:obchod@sbdcinc.com)

### BAND SERVIS

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 335 511 063  
Fax: 335 512 624  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

**12/2018**

(CZ)

**ZÁRUČNÍ LIST**

(SK)

**ZÁRUČNÝ LIST**

**DEWALT®**

**TYP VÝROBKU:**

(CZ)	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(SK)	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(SK) Dokumentácia záručnej opravy

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

(CZ)

Adresy servisu  
Band servis  
Klásterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

(CZ)

Band servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

(SK)

Adresa servisu  
Band servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624