

DEWALT®

359203-80 BG

Превод на оригиналните инструкции

D28715


Фигура 1

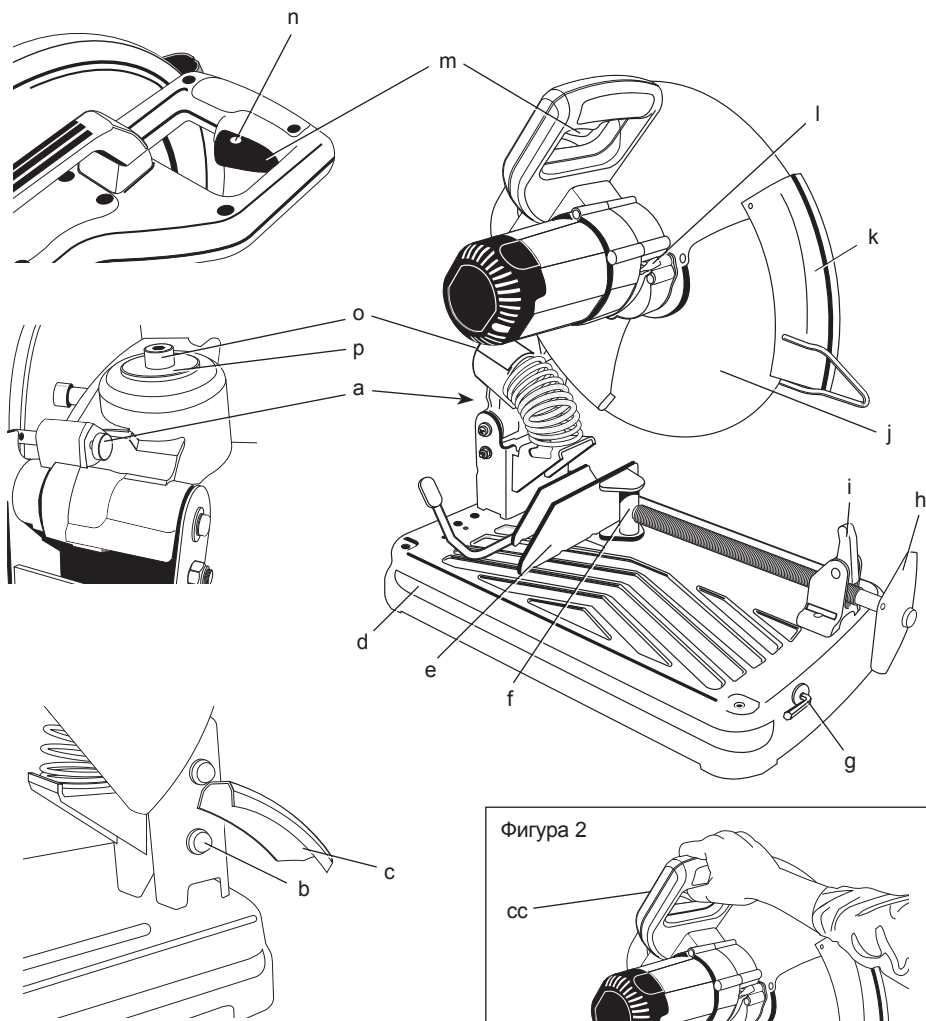


0000 00-00

bb


Фигура 2

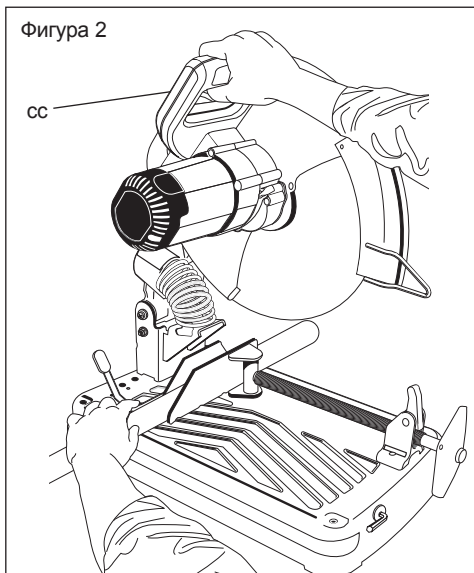


Фигура 3

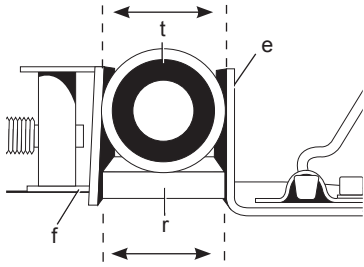


Фигура 4

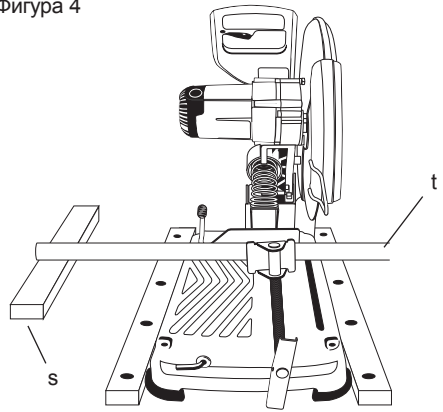


Фигура 5

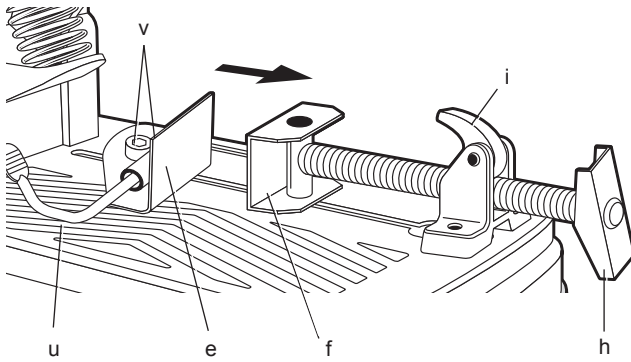


Фигура 6

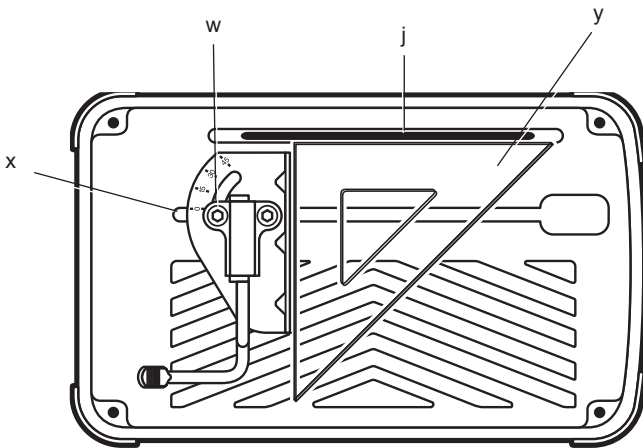


Фигура 7

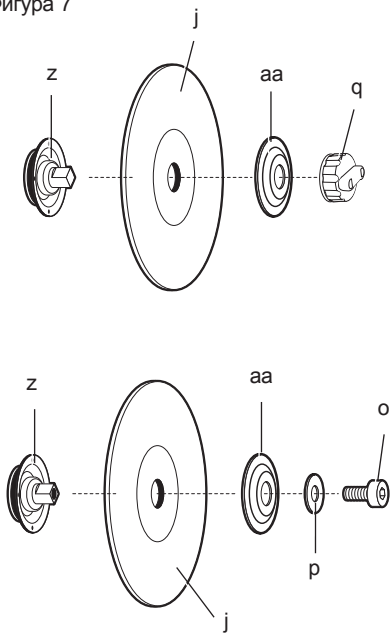

Фигура 8

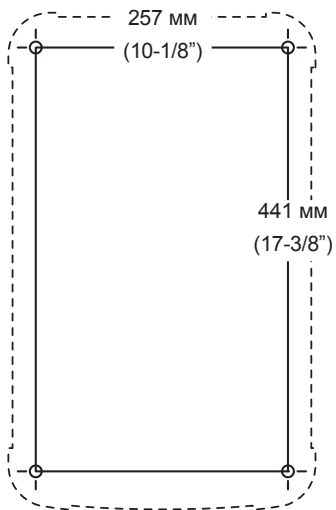

Фигура 9

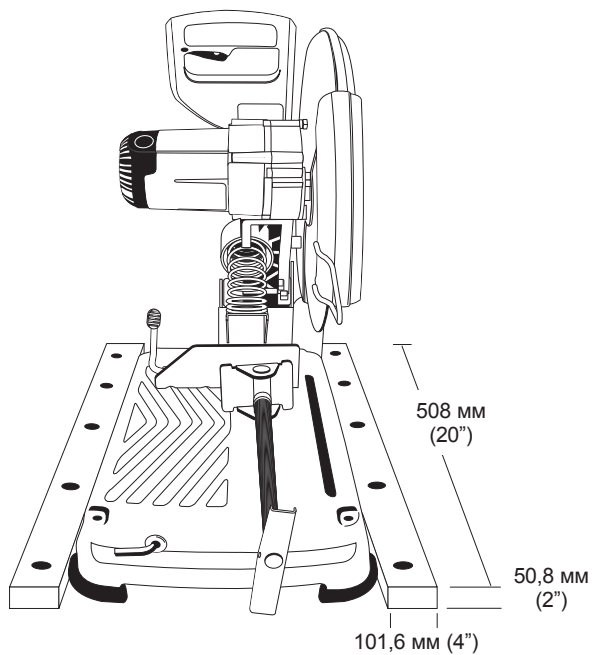

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН 355 мм (14") ЦИРКУЛЯР ЗА МЕТАЛИ СЪС СКОБА ЗА БЪРЗА СМЯНА D28715

Честито!

Вие избрахте инструмент на DeWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продуктите, както и иновативния подход, правят DeWALT един от най-надеждните партньори на потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

| | | D28715 | D28715LX |
|--|-------------------|-----------|----------|
| Волтаж | V | 230 | 230 |
| (Само за Великобритания и Ирландия) | V | 230/115 | 230/115 |
| Тип | | 2 | 2 |
| Входяща мощност | W | 2 200 | 2 200 |
| Скорост при ненатовареност | мин ⁻¹ | 4 000 | 4 000 |
| Минимални периферни обороти режещ диск | м/с | 80 | 80 |
| Диаметър на диска | мм | 355 | 355 |
| Диаметър на отвора в диска | мм | 25,4 | 25,4 |
| Плътност на тялото на диска | мм | 3,1 | 3,1 |
| Тип на режещия диск изправен, невдлъбнат | | | |
| Капацитет на пресечено рязане 90° | | | |
| кръгово | мм | 130 | |
| квадратно | мм | 120 x 120 | |
| правоъгълно | мм | 100 x 200 | |
| ъглово | мм | 140 x 140 | |
| Капацитет на пресечено рязане 45° | | | |
| кръгово | мм | 130 | |
| квадратно | мм | 110 x 110 | |
| правоъгълно | мм | 100 x 140 | |
| ъглово | мм | 120 x 120 | |
| Тегло | кг | 18,5 | 18,5 |
| L_{PA} (звуково налягане) | dB(A) | 100 | 98 |
| K_{PA} (звуково налягане колебание) | dB(A) | 3 | 3 |
| L_{WA} (звукова мощност) | dB(A) | 112 | 111 |
| K_{WA} (звукова мощност колебание) | dB(A) | 3 | 3 |

Обща стойност на вибрациите (сума на векторите в трите посоки), утвърдени според EN 61029-1 и EN 61029-2-10:

| Стойност на излъчваните вибрации a_h | | | |
|--|------------------|-----|-----|
| $a_h =$ | м/с ² | 6,2 | 5,3 |
| Колебание K = | м/с ² | 1,5 | 1,5 |

Информацията за нивото на излъчваните вибрации, дадени в този документ, са измерени в съответствие със стандартизираните тестове, дадени в EN 60745 и може да бъде използвана за сравнение на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излъчването.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Декларираните нива на излъчваните вибрации представляват основните приложения на инструмента. Все пак, ако инструментът се използва за различни приложения с различни аксесоари или има лоша поддръжка, излъчваните вибрации може да се различават. Това може значително да увеличи нивото на излъчване през цялостния период на работа.

При оценката на нивото на излъчваните вибрации трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструментата, или времето, когато е бил включен, но без да извършва работа. Това може значително да намали нивото на излъчване в рамките на целия период на работа.

Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се защити оператора от ефектите на вибрацията, като например: поддръжка на инструментите и аксесоарите, пазене на ръцете топли, организация на режима на работа.

Предпазители

Европа

230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа

Великобритания и Ирландия

230 V инструменти 13 Ампера, в контактите

Великобритания и Ирландия

115 V инструмента 16 Ампера, главно електрическо
захранване

Дефиниции: Насоки за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на трудност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.



ОПАСНОСТ: Указва неминуемо опасна ситуация, която, ако не се избегне, ще доведе до **смърт или сериозно нараняване**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, **би могло да доведе до смърт или сериозни наранявания**.



ВНИМАНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, **може да доведе до минимални или средни наранявания**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика, която не е свързана с лични наранявания и която, ако не се избегне, **може да доведе до повреда на имуществото**.



Обозначава риск от токов удар.



Обозначава риск от пожар.

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



D28715

DeWALT декларира, че продуктите описани под "технически данни" са в съответствие с: 2006/42/ЕС, EN 61029.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/ЕС. За повече

информация, моля, свържете с DeWALT на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на DeWALT.

Horst Grossmann

Vice President Engineering and Product Development DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Германия
31.12.2009



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Инструкции за безопасност

При използване на електрически инструменти, винаги спазвайте правилата за безопасност, приложими във вашата страна за намаляване на риска от пожар, токов удар и нараняване.

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате инструмента.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Основни правила за безопасност

1. Пазете работната зона чиста.

Зони и работни помещения в безпорядък може да предизвикат инциденти.

2. Внимавайте за условията на работното място.

Не излагайте инструмента на дъжд. Не използвайте инструмента в мокри условия. Поддържайте работната зона добре осветена (250 - 300 Lux). Не използвайте инструмента там, където съществува риск от пожар или експлозия, напр. в присъствието на запалителни течности и газове.

3. Пазете децата далече.

Не позволявайте на деца, странични наблюдатели или животни, да се доближават до работното място или да се докосват до уреда или захранващия кабел.

4. **Обличайте се подходящо.**

Не носете висящи дрехи или бижута, понеже могат да бъдат захванати от движещи се части. Носете защитна шапка, за да прибирате дългите коси. Когато работите на открито, носете подходящи ръкавици и нехлъзгащи се обувки.

5. **Лична защита.**

Винаги използвайте предпазни очила. Използвайте маска за лица за предпазване от прах винаги, когато по време на работа се излъчва прах или летящи частици. Ако тези частици са много горещи, носете и предпазна престилка. Носете защита за слуха през цялото време. Носете предпазен шлем през цялото време.

6. **Предпазване от токов удар.**

Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности (напр. тръби, радиатори, печки и хладилници). Когато използвате инструмента при изключителни условия (напр. при висока влажност, когато се образуват метални стъргодини и т.н.), електрическата безопасност може да бъде подобрена чрез вкарване на изолиращ трансформатор или (FI) заземителен прекъсвач.

7. **Не се протягайте прекалено.**

Стойте стабилно на краката си през цялото време.

8. **Бъдете нащрек.**

Внимавайте какво правите. Използвайте реална преценка. Не работете с инструмента, когато сте изморени.

9. **Закрепете обработвания детайл.**

Използвайте скоби или менземе за закрепване на обработвания детайл. По-безопасно е и оставя ръцете свободни за работа с инструмента.

10. **Свържете оборудването за извличане на прах.**

Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите пращинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно.

11. **Свалете регулиращите ключове и гаечните ключове.**

Винаги проверявайте дали са свалени регулиращите и гаечните ключове, преди да работите с инструмента.

12. **Удължителни кабели.**

Преди употреба, проверете удължителният кабел и го сменете, ако е повреден. Когато използвате инструмента навън, използвайте само удължителни кабели, които са предназначени за употреба на открито и са обозначени съответно.

13. **Използвайте подходящ инструмент.**

Предназначението е описано в това ръководство. Не насилвайте малки инструменти или представки за работа, подходяща за високомощен инструмент. Инструментът ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден. Не използвайте насила инструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на някой аксесоар или представка, или изпълнението на дадена операция с този уред, различна от предназначението, описано в тези инструкции, може да представлява опасност от нараняване.

14. **Проверявайте за повредени части.**

Преди употреба, внимателно проверете инструмента и охраняващия кабел за повреда. Проверете за разместени или захванати движещи се части, за счупени части, повредени предпазители и превключватели и всякакви друга повреди, които могат да засегнат работата с уреда. Уверете се, че инструмента ще работи правилно и ще изпълнява своята функция по предназначение. Не използвайте инструмента, ако някоя част е счупена или дефектна. Не използвайте инструмента, ако превключвача не го включва и изключва. Сменете всякакви повредени или дефектни части от упълномощен сервизен агент на DEWALT. Никога не се опитвайте да правите ремонти сами.

15. **Изключете инструмента от електрическата мрежа.**

Изключете инструмента и изчакайте напълно да спре преди да го оставите без наблюдение. Изключете инструмента от контакта, когато не го използвате, преди да сменяте части на инструментите, аксесоарите или представките, и преди сервизиране.

16. Избягвайте инцидентно задействане.

Не носете инструмента с пръст на превключвателя. Уверете се, че инструментът е изключен, преди да го включите към контакта.

17. Не злоупотребявайте с кабела.

Никога не носете инструмента за кабела. Никога не дърпайте кабела, за да го изключите от контакта. Пазете кабела далече от нагорещени предмети, масло или остри ръбове.

18. Съхранявайте преносимите инструменти.

Когато не ги използвате, инструментите трябва да се съхраняват на сухо място и да се заключат сигурно, извън обсега на деца.

19. Поддържайте инструментите грижливо.

Поддържайте инструментите в добро състояние и ги почиствайте за по-добро и безопасно използване. Следвайте инструкциите за поддръжка и сменяйте аксесоарите. Поддържайте дръжките и превключвателите сухи, чисти и незамазани от масло и смазка.

20. Поправки.


Този инструмент е в съответствие със съответните изисквания за безопасност. Носете инструмента си на поправка при упълномощен сервизен агент на DEWALT. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифицирани лица, като се използват оригинални резервни части, в противен случай това може да доведе до значителна опасност за потребителя.

Допълнителни инструкции за безопасност за циркуляри за отрязване на краища

- Винаги носете работни ръкавици, когато работите с този инструмент.
- Пазете далече ръцете си от режещият диск. Никога не срязвайте детайл, който изисква ръцете ви да са в близост по-малко от 15 см от въртящият се режещ диск.
- Не срязвайте детайли, които са по-тънки от 1,2 мм, когато използвате режещият диск, снабден с този инструмент.
- Не работете с този инструмент без предпазители на място.
- Не изпълнявайте никаква работа с голи ръце. Използвайте скоби, за да застопорите здраво обработвания материал.
- Никога не посягайте от задната страна на режещият диск.
- Винаги поставяйте инструмента на плоска, стабилна повърхност, която е добре поддържана и свободна от разхвърляни материали, напр. трески, отломки.
- Преди употреба, проверявайте режещият диск за пукнатини или неравности. При наличието на пукнатина или друга повреда, изхвърлете режещият диск.
- Уверете се, че режещият диск не се докосва до обработвания детайл преди инструментът да е включен.
- При работа избягвайте отскачането на режещият диск или не го насилвайте. Ако се случи, спрете инструментът и проверете режещият диск.
- Не работете с инструмента, докато стоите в една линия с режещият диск. Пазете страничните наблюдатели далече от работното място.
- Внимавайте за отскачащи отломки и за материалът за рязане. Те може да са остри и горещи. Оставете отрязаните части да се охладят, преди да продължите с тях.
- Корпусът на съоръжението става много горещ по време на работа. Избягвайте докосването или регулирането на скровият отражател или веднага след работа.
- Изключете инструментът и изчакайте режещият диск да спре, преди да преместите детайла или да промените настройките.
- След изключване на диска, не се опитвайте да го спирате, като го държите отстрана.
- Не използвайте течности за рязане. Тези течности може да се възпламенят или да причинят токов удар.
- Проверете дали детайла е правилно закрепен.
- Използвайте само режещите дискове, препоръчани от производителя. Не използвайте инструменти не по предназначение; например, не използвайте циркулярните триони за рязане на дървени клонове или трупи.

- *Максимално позволената скорост на дисковете за рязане трябва винаги да е равна или по-голяма от скоростта без товар, както е уточнено на табелката на инструмента.*
- *Не използвайте дискове за рязане, които не са в съответствие с размерите, упоменати в техническите данни.*
- *Прочетете инструкциите за работа, които са предоставени от производителя на колелото.*
- *Преди употреба се уверете, че абразивното колело е правилно монтиран и затегнат.*
- *Оставете инструмента да работи без товар в безопасна позиция за поне 30 секунди. Ако се появят някакви значителни вибрации или други дефекти, спрете инструмента и го проверете, за да потвърдите причината.*
- *Не използвайте дискове за рязане за странично шлифоване.*
- *Не режете бетон, тухли, плочки или керамични материали.*
- *Не режете дърво, пластмаса или синтетични материали.*
- *Не режете материали от калено желязо.*
- *Никога не режете материали от магнезий.*
- *Не режете зареден електрически материал.*
- *Използвайте този инструмент в добре проветрени зони. Не работете с инструмента в близост до запалими течности, газове или прах. Искрите или горещите отломки от рязане или от изхвърлящите искри моторни четки, могат да подпалят запалими материали.*
- *Редовно почиствайте вентилационните отвори, когато работите в прашни условия. Ако е необходимо почистването на отворите, запомнете първо да изключите инструмента от контакта.*
- *Винаги съхранявайте дисковете за рязане в добре защитени и сухи места, извън досега на деца.*
- *Грешки в машината, включително предпазители или остриета, трябва да се докладват веднага, щом бъдат открити.*

- *Използвайте само колело за циркуляр за отрязване на краища от с максимална дебелина 3,1 мм и максимален диаметър 355 мм.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на този инструмент може да акумулира прах, който съдържа канцерогенни химикали, които могат и да доведат до израждания или други проблеми с репродуктивната система. Използвайте подходяща респираторна защита.

- Следните фактори влияят на образуването на шум:
 - материалът за рязане
 - типът на режещият диск
 - силата на захранване. Вземете подходящи мерки за защита на слуха.

Допълнителни рискове

- Следните рискове са присъщи при използването на тези машини:
 - *наранявания, причинени от докосване до въртящи се части.*
 - *наранявания, причинени от прекъсване на режещия диск.*
- Тези рискове са най-явни:
 - *в обхвана на работа*
 - *в обхвата на въртящи се части на машината*
- Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Това са:
 - *Увреждане на слуха.*
 - *Риск от инцидент, причинен от непокрити части на въртящия се режещ диск.*
 - *Риск от нараняване при смяна на диска.*
 - *Риск от притискане на пръсти при отваряне на щитовете.*

Маркировка върху инструментите

На инструмента са показани следните пиктограми:



Преди употреба прочетете ръководството с инструкции.



Носете защита за ушите.



Носете защита за очите.



Диаметър на отвора

ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)

Кода с датата (bb), който също включва годината на производство, е отпечатан на корпуса.

Пример:

2010 XX XX
Година на производство

Съдържание на пакета

Съдържанието на пакета включва:

- 1 Циркулярът за отрязване на краища
- 1 Режещ диск
- 1 Шестоъгълен ключ
- 1 Ръководство с инструкции
- 1 Подробен чертеж на съставните части

- Проверете за евентуална повреда на инструмента, частите или аксесоарите, в следствие от транспортиране.
- Вземете си време да прочетете задълбочено и с разбиране това ръководство преди започване на работа.

Описание (фиг. 1, 7)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте инструмента или неговите части. Това може да доведе до лични наранявания и щети.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Вашият циркуляр за отрязване на краища D28715 е създаден за рязане на разновидни по форма стоманени материали.

НЕ използвайте при мокри условия или в присъствието на запалителни течности и газове.

Циркулярът за отрязване на краища D28715 е професионален електроинструмент.

НЕ допускате контакт на деца с инструмента. Необходим е надзор, когато този инструмент се използва от неопитен оператор.

- a. Заклучващ шифт
- b. Винт за искров дефлектор
- c. Искров дефлектор
- d. Основа
- e. Ограда
- f. Менгеме
- g. 8 мм шестоъгълен гаечен ключ
- h. Коляно
- i. Лост на менгемето
- j. Колело
- k. Предпазител от искри
- l. Лост за заключване на колелото
- m. Пусков превключвател
- n. Дупка на ключалка
- o. Допълнителен болт на острие
- p. Допълнителна шайба за болт на острие
- q. Бърза смяна скоба на острието (фиг. 7)

Електрическа безопасност

Електромоторът е създаден само за един волтаж. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.



Вашият инструмент е двойно изолиран в съответствие с EN 61029; следователно не се изисква заземителна жица.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици трябва да бъдат управлявани чрез надеждно изолиране на трансформатора с предпазен екран между първичната и вторичната намотка.

В случай на смяна на кабела, инструмента трябва да бъде поправен само от упълномощен сервизен агент или от квалифициран електротехник.

Замяна на щепсела (само за Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- Изхвърлете безопасно стария щепсел.
- Свържете кафявата жица към живия терминал в щепсела.
- Свържете синята жица към неутралния терминал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да се прави свързване към заземения терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 А.

Използване на удължителен кабел

Ако се изисква удължителен кабел, използвайте одобрен такъв, който е подходящ за входящата мощност на този инструмент (виж техническите данни).

Минималния размер на проводника е 1,5 мм². При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.

Свързване към електрическата мрежа

За да се използва в електрическата мрежа, тази машина трябва да е оборудвана с 16 А стопяем предпазител и временно отлагане.

Спадове в напрежението

Пусковите токове причиняват краткотрайни спадания на напрежението. При неблагоприятни условия на захранване, други уреди могат да бъдат засегнати. Ако системния импеданс на захранването е по-ниско от 0,25 Ω, малко вероятно е да се получат нарушения.

МОНТАЖ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване, изключете уреда и го отделете от захранващия източник преди да поставяте или сваляте аксесоари, преди да регулирате или промените настройките, или когато извършвате поправки. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF "изключен". Едно нежелано включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.

РАБОТА

Инструкции за употреба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги съблюдавайте инструкциите

за безопасност и приложимите разпоредби.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате приставки или аксесоари.

Правилна позиция на ръцете (фиг. 2)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно лично нараняване, **ВИНАГИ** дръжте здраво в очакване на внезапна реакция.

Подходящата позиция на ръката изисква едната ръка да е на основната ръкохватка (сс), а другата да води обработваният детайл.

Функция за мек старт

РЕЛЕ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО (TDR)

Функцията за мек старт дава възможност за бавно ускорение на оборотите над 300 м/с, за да се избегне първоначалния тласък при стартиране. Тази функция е особено полезна, когато стойността на монтирания предпазител е доста ниска или не е от инертен характер.

Капацитет на рязане

Възможността за обширно отваряне на менгемето и високата точка на въртене предоставят капацитет за рязане на много големи детайли. Използвайте диаграмата за капацитета на рязане, за да определите максималния размер на срязванията, които могат да бъдат направени с нов диск.



ВНИМАНИЕ: Определени предмети с големи, кръгли или нестандартни форми може да изискват допълнителни средства за придържане, ако не могат да бъдат добре държани от менгемето.



ВНИМАНИЕ: Не режете магнезий с този инструмент. Това може да доведе до повреда на триона и до наранявания.

Носене (фиг. 1)

Сгънете уреда до позиция, в която можете да носите триона. Бутнете навътре заключващия щифт (а) за да заключите рамото надолу.

Отключване (фиг. 1)

За да отключите инструмента и вдигнете главата, натиснете леко рамото на мотора и извадете навън заключващия щифт (а). Рамото на мотора тогава ще се извърти напред.

Затягане и закрепване на обработваните материали

- Ъглите се закрепват и режат най-добре, когато и двете крачета са опряни на основата.
- За увеличаване на ефективността при използване на колелото (фиг. 3) може да се използва разделителен блок (r) който да е по-тесен от обработвания детайл (t).
- Дългите обработвани детайли трябва да бъдат подкрепени от блок (s) за да е на едно ниво с горната част на основата (фиг. 4). Краят за отрязване (t) трябва да е свободен да падне надолу, за да се избегне огъване на колелото.

Регулиране на дефлектора за искри (фиг. 1)

За най-добро отклоняване на искри от околните хора и материали, разхлабете винта (b), регулирайте дефлектора за искри (c) и след това отново затегнете винта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Риск от повреда на имуществото. Не позволявайте на кабелите да влязат в контакт с дефлектора или искрите, защото кабелите може да се повредят.

Работа с менгеме (фиг. 5)

Менгемето има функция за бързо придвижване. За да освободите менгемето (f) когато е затегнато здраво, завъртете коляното (h) по посока обратна на часовниковата стрелка един или два пъти, за да свалите налягането от затягането. Повдигнете нагоре лоста на менгемето (i). Издърпайте сглобката на коляното според необходимостта. Менгемето може да се избута в детайла без да се пренавива. Снизете лоста на менгемето и след това го затегнете на детайла с помощта на коляно.

Експлоатация на оградката (фиг. 5)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване, изключете уреда и го отделете от захранващия източник преди да поставите или сваляте аксесоари, преди да регулирате или променят настройките, или когато извършвате поправки. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF "изключен". Едно нежелано включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.

Оградката (e) няма нужда от инструменти, за да се регулира. Затягащият лост за бързо освобождаване (u) отключва и заключва оградката. Когато лоста се завърти напълно напред, оградката е отключена. Оградката тогава може свободно да се придвижи напред, назад или да се завърти, за да постигне най-добрата позиция за рязане за ново колело при износване на старото.

Завъртането на лоста напълно назад заключва оградката в избраната позиция. Ако долния крак на лоста не е хоризонтален (паралелно към основата), оградката не е заключена. Лоста ще заключи оградката само, когато има силно съпротивление при преместването и назад. Ако съпротивлението е леко, регулирайте силата на затягане, като затегнете леко двата болта (v) като държите оградката към основата. Тествайте като презатегнете и се опитайте да преместите оградката.

Регулиране на ъгъла на оградката (фиг. 6)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване, изключете уреда и го отделете от захранващия източник преди да регулирате или променят настройките, или когато извършвате поправки. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF "изключен". Едно нежелано включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.

Индикатора за регулиране на ъгъла (w) е част от системата за закрепване на оградката. Подравнете желаната индикаторна линия на ъгъла с ръба на отвора (x) в основата.

ЗА ПО-ТОЧНО КВАДРАТНО РЯЗАНЕ

1. Отключете оградката.
2. Натиснете работо надолу, докато колелото достигне до основата.
3. Поставете квадрат (у) към колелото и регулирайте оградката към квадрата.
4. Заклучете оградката на позиция.

Употреба (фиг. 1, 2)

Вижте фигура 2 за правилна позиция на тялото по време на употреба.

За да стартирате инструмента, натиснете пусковия превключвател (m). За да изключите инструмента, освободете пусковия превключвател. Пазете ръцете и материала от колелото, докато не спре напълно.

За да се предотврати неразрешено използване на инструмента, инсталирайте стандартен катинар (не е включен) в дупката на катинара (n), разположен в пусковия превключвател.

Сваляне и монтаж на колелата (фиг. 7)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване, изключете уреда и го отделете от захранващия източник преди да поставяте или сваляте аксесоари, преди да регулирате или променят настройките, или когато извършвате поправки. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF "изключен". Едно нежелано включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.

Скобата за бърза смяна на острието няма нужда от инструменти за смяна на острието.

1. Натиснете заключващия лост на колелото (l) навътре и въртете колелото (j) на ръка, докато заключващият лост на колелото се захване за отвор от вътрешната страна на фланеца (z) за да заключи колелото. Разхлабете скобата за бърза смяна на острието (q) по посока обратна на часовниковата стрелка. Скобата има резбовка надясно.
2. Сваляте скобата за бърза смяна на острието (q), шайбата на скобата на острието (aa) и старото колело (j) на ръка.

3. Уверете се, че повърхностите на фланеца са сухи и плоски. Поставете новото абразивно колело, като следвате горните стъпки в обратен ред.
4. Затегнете скобата за бърза смяна на острието по посока на часовника, докато ръчката не щракне поне три пъти, за да сте сигурни, че ръчката е затегната. Скобата за бърза смяна на острието не може да се претяга.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не претягайте болта.

Допълнителен болт за острието (o) и шайба за болта на острието (p) се съхранява в задната страна на рамото на мотора. Болта и шайбата трябва да се използват заедно за безопасно закрепване на острието.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск от нараняване. Проверете работната повърхност, на която поставяте циркуляра за отрязване на краища, докато сменят абразивното колело с ново. Възможно е колелото да докосне **ВСЕКИ ЕДИН ПРЕДМЕТ ИЛИ СТРУКТУРА, КОЯТО СЕ ПРОСТИРА НАД работната повърхност (под основата) когато рамото е напълно снижено.**

Монтаж (фиг. 8, 9)



ВНИМАНИЕ: Инструментът трябва да бъде укрепен на стабилна, равна, нехлъзгаща се повърхност, за да предотвратите непреднамерено движение, когато работите.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТОЯННО МОНТИРАНЕ

1. Пробийте две дупки по 8 мм (5/16") през работната повърхност (фиг. 8).
2. Вкарайте 1/4-20 болтове през дупките в основата и през дупките в повърхността за монтиране. Приблизителната дължина на болтовете трябва да бъде равна на дебелината на повърхността за монтиране плюс 102 мм (4").

МОНТАЖ НА РАМКА

1. Отрежете две дъски приблизително 508 x 50,8 x 101,6 мм (20" дължина x 2" височина x 4") ширина.
2. Поставете циркуляра за отрязване на краища на желаната локация за работа.
3. Поставете дъските плътно една до друга и ги заковете за работната повърхност (фиг. 9).

Съвети при работа за точни срязвания

- Оставете колелото да направи срязването. Прекалената сила може да причини притъпяване на колелото, което ще намали ефективността при рязане и/или ще го изкриви, което ще доведе до неточни срязвания.
- Регулирайте правилно ъгъла на оградката.
- Внимавайте материала да лежи плоско на основата.
- Закрепете материала подходящо, за да избегнете движения и вибрация.

ПОДДРЪЖКА

Вашият електроинструмент на DEWALT е създаден за работа през продължителен период от време с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното му почистване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване, изключете уреда и го отделете от захранващия източник преди да поставяте или сваляте аксесоари, преди да регулирате или променят настройките, или когато извършвате поправки. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF "изключен". Едно нежелано включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уредът може да се промени в три-жилен кабелен набор в който и да е упълномощен сервизен център.



Смазване

Навсякъде са използвани затворен тип, грес запечатани лагери. Тези лагери имат достатъчно смазочна течност в себе си, поставена фабрично, което им помага да издържат до края на полезния живот на потапящия циркулярен трион.



Почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте замърсяванията и праха на основния корпус със сух въздух винаги, когато забележите събиране на мръсотия в и около вентилационните отвори. Носете защита за очите, когато изпълнявате тази процедура.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други химикали за почистване на неметалните части на инструмента. Тези химикали могат да влошат качеството на материалите, използвани за тези части. Използвайте намокрена с вода и мек сапун кърпа. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента; никога не потапяйте в течност която и да е част на инструмента.

Допълнителни аксесоари



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже различните от DEWALT, аксесоари не са тествани с този продукт, използването на такива аксесоари с този продукт може да е опасно. За да намалите риска от нараняване, използвайте само препоръчаните от DEWALT аксесоари с този продукт.

Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна информация относно подходящите аксесоари.

Използвайте само дискове Тип 1 с висока якост, органично свързани, с номинална стойност на оборотите 4100 об./мин. или по-висока.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако един ден откриете, че вашия продукт на DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.

DeWALT предоставя място за събиране и рециклиране на продуктите на DeWALT след като са достигнали края на своя работен живот. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите мястото на вашият най-близък авторизиран сервизен агент, като се свържете с офиса на вашия местен DeWALT на указания в ръководството адрес. Освен това, списъкът на авторизираните сервизи на DeWALT и пълна информация за нашето следпродажбено обслужване и контакти са на разположение на интернет адрес:

www.2helpU.com.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

