

DEWALT®


544666-46 SK

Preložené z pôvodného návodu


D51238

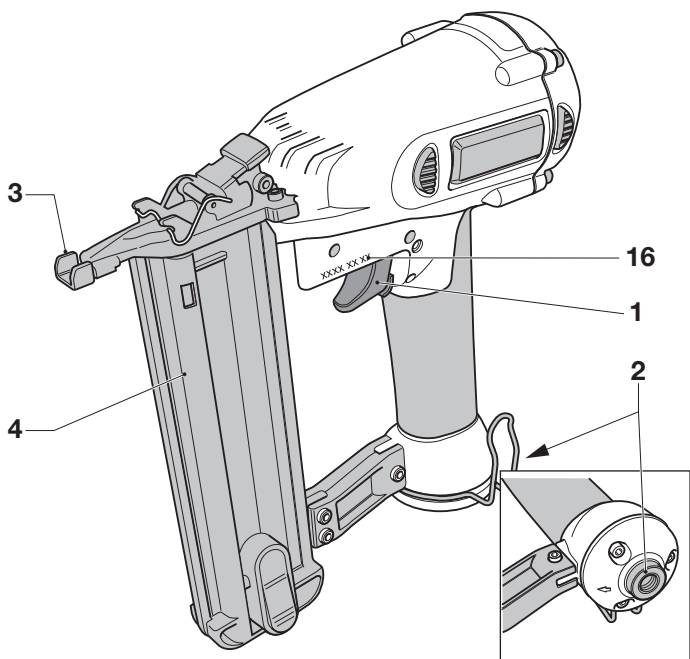


A

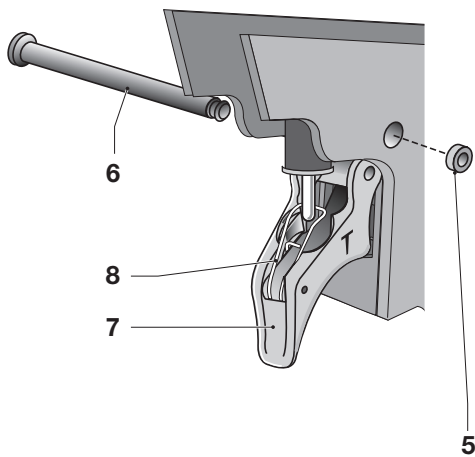


B

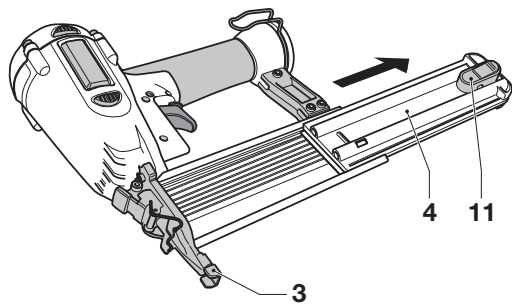


C

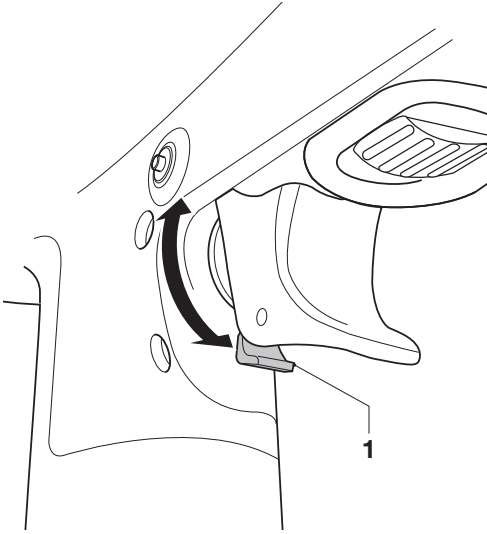


D

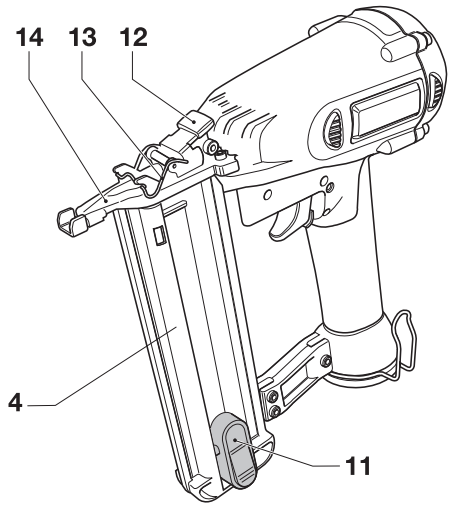

E

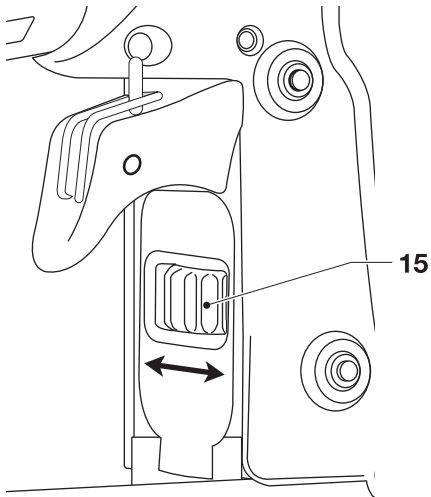

F

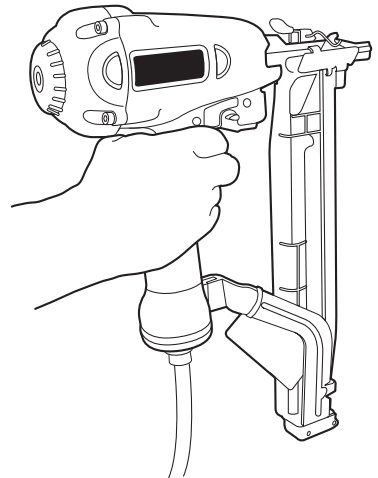

G

SPONKOVAČKA

D51238

Blahoželáme vám!

Zvili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

		D51238
Typ		2
Odporúčaný prevádzkový tlak	bar	4,8 - 8,0
Maximálny prevádzkový tlak	bar	8,0
Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie	l	4,5 (pri tlaku 6,9 baru)
Režim nastreľovania		kontaktný rázový spúšťač
Uhol zásobníka		0°
Sponky		
dĺžka spony	mm	16 – 50
priemer spony	mm	1,2 (kaliber 18)
uhol zásobníka		0°
Hmotnosť	kg	1,27
Akustický tlak (L _{PA})	dB(A)	< 75
Akustický výkon (L _{WA})	dB(A)	< 88
Vibrácie prenášané na obsluhu	m/s ²	2,3 ¹

¹⁾ Táto hodnota je charakteristickou hodnotou vzťahnutou k náradiu a nezahŕňa vplyvy spojenia s pažou počas použitia náradia. Vplyv spojenia s pažou počas práce bude napríklad závisieť na sile zovretia, sile prítlaku, smere práce, nastavení energie rázu, obrobku a podložení obrobku.

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



D51238

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky, popisované v technických údajoch, spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096, ISO 8662-11.

Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.

Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31. 12. 2009

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného poranenia. Pred prevádzkovaním tohto náradia si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste!



**POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY**

Všeobecné

1. Udržujte poriadok na pracovisku.

Neprehľadný a preplnený pracovný priestor môže byť príčinou úrazu.

2. **Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.**

Nevystavujte náradie vlhkosti. Zaisťte si kvalitné osvetlenie pracovného priestoru. Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.

3. **Držte z dosahu detí.**

Náradie držte z dosahu detí a okolitých osôb. Osoby mladšie ako 16 rokov môžu náradie obsluhovať iba pod dozorom.

4. **Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.**

Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.

5. **Vhodne sa obliekajte.**

Nenoste voľný odev alebo šperky. Mohlo by dôjsť k ich zachyteniu pohyblivými dielcami. Pokiaľ možno používajte vhodné rukavice a nekľzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.

6. **Neprekážajte sami sebe.**

Pri práci vždy udržiavajte vhodný a pevný postoj.

7. **Buďte pozorní.**

Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívajte náradie, ak ste unavení.

8. **Používajte iba vhodné náradie.**

Určené použitie tohto náradia je opísané v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia alebo príslušenstvá pri práci, na ktorú je určené výkonnejšie náradie. Práca bude vykonaná lepšie a bezpečnejšie s takým typom náradia, ktoré je na daný účel určené.

VAROVANIE! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.

9. **Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.**

Na zaistenie lepšej výkonnosti a bezpečnejšej prevádzky udržiavajte náradie v dobrom stave a v čistote. Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva. Udržiavajte všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či inými mazivami.

10. **Kontrolujte stav náradia.**

Skôr než budete náradie používať, starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte vychýlenie a uchytenie pohyblivých častí, prípadné poškodenie jednotlivých dielcov a ostatné funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku náradia. Poškodené kryty alebo

iné chybné dielce nechajte podľa uvedených pokynov opraviť alebo vymeniť.

11. **Opravy tohto náradia vždy zverujte mechanikom značkového servisu DeWALT.**

Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby bolo zariadenie opravované výhradne technikmi s príslušnou kvalifikáciou.

Doplňkové bezpečnostné pokyny pre pneumatické nastreľovacie pištole

- Vždy používajte ochranné okuliare.
- Vždy používajte ochranu sluchu.
- Používajte iba typ sponiek špecifikovaný v návode na použitie.
- Nepoužívajte žiadne stojany na pripevnenie náradia k podpere.
- Nikdy nepoužívajte náradie na účely, ktoré nie sú špecifikované v tomto návode.
- Pred každým použitím skontrolujte či bezpečnostný a spúšťací mechanizmus pracuje správne a či sú všetky matice a skrutky dotiahnuté.
- Na pripojenie k systému so stlačeným vzduchom používajte rýchlospojky. Na náradí musí byť namontovaná priechodná spojka, ktorá po odpojení hadice so stlačeným vzduchom zaisťuje, že v náradí nezostane žiadny stlačený vzduch.
- Stlačený vzduch používajte vždy čistý a suchý. Ako zdroj energie pre toto náradie nepoužívajte kyslík alebo iné horľavé plyny.
- Pripájajte toto náradie iba k prívodu stlačeného vzduchu, ktorého maximálny pracovný tlak nepresiahne povolený pracovný tlak náradia o viac než 10%. Ak sa použije prívod stlačeného vzduchu s vyššou hodnotou prevádzkového tlaku, musí byť do prívodného systému zabudovaný redukčný tlakový ventil vrátane bezpečnostného ventilu.
- Používajte iba hadice, ktoré sú dimenzované na vyššie pracovné tlaky, než je pracovný tlak náradia.
- Pred prepravou náradie odpojte od prívodu stlačeného vzduchu, najmä v prípadoch, keď pracujete na rebríkoch alebo ak pracujete v neobvyklých pracovných pozíciách.
- Ak sa náradie nepoužíva, odpojte ho od prívodu stlačeného vzduchu.

- Vyvarujte sa zoslabeniu konštrukcie alebo poškodeniu náradia, napríklad:
 - dierovaním alebo vyrezávaním
 - úpravami, ktoré nie sú schválené výrobcom
 - vedením okolo šablóny, ktorá je vyrobená z tvrdého materiálu ako je napríklad oceľ
 - spadnutím náradia alebo nadmerným tlakom na náradie
 - pôsobením nadmernej sily akéhokoľvek typu
- Nepoužívajte náradie ako kladivo.
- Nikdy nemierte akýmkoľvek prevádzkyschopným nastreľovacím náradím na seba či na akékoľvek iné osoby.
- Pri práci držte náradie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zraneniu hlavy alebo inej časti tela, ak dôjde k možnému odrazu, ktorý bude spôsobený prerušením dodávky stlačeného vzduchu alebo nárazom na tvrdú plochu v obrobku.
- Nikdy nezapínajte náradie, ak mieri do voľného priestoru.
- Na pracovisku prenášajte náradie uchopením len za jednu rukoväť a nikdy ho neprenášajte so stlačenou spúšťou.
- Berte do úvahy podmienky v pracovnom priestore. Klince môžu preniknúť tenkými obrobkami alebo môže dôjsť k ich skĺznutiu na rohoch alebo hranách obrobku, čím môžu ohroziť okolostojace osoby.
- Nenastreľujte spony v blízkosti kraja obrobku.
- Nenastreľujte spony do iných spôn.
- Používajte iba náhradné dielce, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom.
- Zverujte opravy iba výrobcovi alebo autorizovaným servisom, kde majú k dispozícii potrebné informácie a kde pri opravách budú používať príslušné náradie a zariadenia.
- Nedemontujte alebo neblokujte žiadne časti nastreľovacej pištole, ako je napríklad bezpečnostný strmeň.
- V pravidelných intervaloch vykonávajte riadnu údržbu náradia.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Pneumatické náradie s bezpečnostným strmeňom.



Nepoužívajte toto náradie na rebríku.



Uhol zásobníka.



Maximálny počet spôn v zásobníku.



Priemer spony.



Dĺžka spony.



Maximálny prevádzkový tlak.

UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A)

Dátumový kód (16), ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.

Príklad:

2010 XX XX

Rok výroby

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 sponkovačka
- 1 sekvenčný spúšťací vypínač
- 1 pár bezpečnostných okuliarov
- 1 šesťhranný kľúč
- 1 kufrík na náradie
- 1 návod na obsluhu

- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.

Popis (obr. A)

Vaša sponkovačka D51238 je určená na nastreľovanie spôn do drevených obrobkov.

Na náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.

- 1 Spúšť / blokovací vypínač
- 2 Pripojenie stlačeného vzduchu
- 3 Kontaktný doraz
- 4 Zásobník

Montáž a nastavenie

Voľba typu spúšte

Toto náradie je vybavené nárazovou spúšťou. V originálnom balení je tiež priložená sekvenčná spúšť. Výklady pojmov „nárazová spúšť“ a „sekvenčná spúšť“ sú uvedené nižšie.

- Šedá spúšť s vytlačeným znakom jedného klinca na boku je sekvenčná spúšť. Montážou tejto sústavy bude náradie pracovať v sekvenčnom režime nastreľovania.
- Čierna spúšť s vytlačeným znakom troch klincov na boku je nárazová spúšť. Montážou tejto sústavy bude náradie pracovať v nárazovom režime nastreľovania.

Sňatie spúšte (obr. B)

- Odpojte náradie od prívodu vzduchu.
- Odstráňte zo zásobníka všetky spony.
- Snímte z koncovkej časti spojovacieho kolíka (6) gumenú priechodku (5).
- Vyberte spojovací kolík.
- Snímte zostavu spúšte (7).

Nasadenie spúšte (obr. B)

- Zvoľte si vhodný typ spúšte.
- Zostavu spúšte vložte do určenej priehlbne tak, aby bola pružina spúšte (8) riadne usadená.
- Rámom náradia, vodidlom kontaktného dorazu a zostavou spúšte pretiahnite spojovací kolík (6).
- Do koncovkej časti spojovacieho kolíka vložte gumovú priechodku (5).

Pripevnenie prívodu stlačeného vzduchu (obr. A)

Tieto náradia sú vybavené štandardným 1/4" rúrkovým závitom na pripojenie prívodu stlačeného vzduchu (2).

- Omotajte koncovú časť spojky so závitom teflónovou páskou, aby ste zabránili únikom vzduchu.
- Zaskrutkujte spojku do koncovkej krytky a riadne dotiahnite.

POUŽITIE

Pokyny pre obsluhu



VAROVANIE: Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.

Správna poloha rúk (obr. G)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **VŽDY** používajte správne uchopenie náradia, ako na uvedenom obrázku.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** bezpečne a očakávajte náhle reakcie.

Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na hlavnej rukoväti, ako na uvedenom obrázku.

Príprava náradia (obr. C)

- Vypustíte kondenzát z tlakových nádrží kompresora a hadíc.
- Náradie namažte. Pozrite časť Údržba.
- Odstráňte zo zásobníka (4) všetky spony.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo posuvu (11) a zásobník (4) vytiahnite smerom dozadu.
- Skontrolujte, či sa kontaktný doraz (3) a zásobník (4) môžu voľne pohybovať.



VAROVANIE: Ak sa kontaktný doraz alebo posúvač klincov nemôžu voľne pohybovať, náradie nepoužívajte.

- Skontrolujte, či je tlak prívodu vzduchu pod úrovňou maximálneho odporúčaného pracovného tlaku.
- Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom k spojke na náradí.
- Skontrolujte sluchom, či okolo ventilov a tesnenia neuniká vzduch.



VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte náradie, pri ktorom dochádza k únikom stlačeného vzduchu, alebo ktoré má poškodené časti.

Obsluha náradia v chladnom počasí

Ak s náradím pracujete pri teplotách pod bodom mrazu:

- Pred použitím udržiavajte náradie čo najteplejšie.

- Odpojte náradie od prívodu vzduchu.
- Do vstupného otvoru pre prívod vzduchu kvapnite 5 -10 kvapiek oleja pre pneumatické náradia DEWALT (alebo oleja pre zimnú prevádzku s obsahom etylénglykolu pre pneumatické náradie).
- Tlak vzduchu nastavte maximálne na 5,5 baru.
- Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom k spojke na náradí.
- Podľa nižšie uvedeného postupu naplňte zásobník sponami.
- Nastreľte 5 až 6 spŕn do odpadového reziva, aby došlo k premazaniu O-kružíkov.
- Zvýšte tlak vzduchu na normálny prevádzkový tlak.
- Náradie používajte bežným spôsobom.

Obsluha náradia v horúcom počasí

Náradie by malo pracovať normálne. Nevystavujte náradie priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili poškodeniu dorazov, tesniacich kružíkov a ostatných gumených dielcov.

Plnenie spŕn do zásobníka (obr. C)



VAROVANIE: Pred dopĺňaním spŕn náradie vždy odpojte od prívodu stlačeného vzduchu.

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo posuvu (11) a zásobník (4) vytiahnite smerom dozadu.
- Zvoľte vhodné hromadné balenie spŕn. Pozrite kapitola "Technické údaje".
- Zasuňte hromadné balenie spŕn (s) do zavádzacej drážky v hornej časti zásobníka.
- Zatláčte zásobník dovnútra až zaskočí na miesto.

Zapnutie náradia (obr. D)

Tieto náradia sú vybavené spúšťou / blokovacím vypínačom (1). Otočením smerom doprava je vypínač blokovaný, aby nedošlo k zapnutiu náradia. Ak chcete náradie odistiť, nastavte vypínač do stredovej polohy. Náradie môže byť použité v dvoch režimoch: sekvenčný režim nastreľovania alebo nárazový režim nastreľovania. Režim nastreľovania je určený použitým typom spúšte náradia.

Sekvenčný režim

Sekvenčný režim je určený na prerušované nastreľovanie spŕn, kedy sa vyžaduje veľmi presné a dôkladné umiestnenie nastreľovanej spony.

- Podľa vyššie uvedeného postupu nasadíte na náradie šedú spúšť.
- Pritlačte kontaktný doraz k pracovnému povrchu.
- Náradí uvediete do chodu stlačením spúšte. Každým stlačením spúšte s kontaktným dorazom pritlačeným k povrchu obrobku bude pribíť jedna spona.

Nárazový režim

Použitie režimu nárazovej spúšte je určené na rýchle nastreľovanie spŕn na rovnom a pevnom povrchu.

- Podľa vyššie uvedeného postupu nasadíte na náradie čiernu spúšť.
- Na nastrelenie jednej spony: Náradie uvedte do chodu spôsobom popísaným pre sekvenčný režim.
- Na nastrelenie niekoľkých spŕn: Najskôr stlačte spúšť a potom opakovane pritlačte kontaktný doraz k pracovnému povrchu.



VAROVANIE: Nedržte spúšť stlačenú, pokiaľ náradie nie je v chode. Blokovací vypínač spúšte ponechávajúce otočený vpravo, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu, pokiaľ náradí nie je používané.

Odstránenie zablokovej spony (obr. E)

Ak dôjde v ústí sponkovačky k zablokovaniu spony, pri jej odstraňovaní postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Odpojte náradie od prívodu vzduchu.
- Spúšť zaistíte blokovacím vypínačom.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo posuvu (11) a zásobník (4) vytiahnite smerom dozadu.
- Preklopte prednú západku (12) a konzolu (13) vysuňte von tak, aby bolo možné otvoriť bubon (14).
- Odstráňte ohnutú sponu. Ak je to nutné, použite kliešte.
- Ak je raziace ostrie v spodnej polohe, zatláčte ho hore pomocou skrutkovača.

- Zatvorte bubon (14) a konzolu (13) vráťte do pôvodnej polohy.
- Prednú západku (12) zatlačte do zaistenej polohy.
- Pripojte hadicu so stlačeným vzduchom k spojke na náradí.
- Naplňte zásobník sponami. Pozrite kapitolu "Plnenie zásobníka".
- Zatlačte zásobník dopredu až zaskočí na miesto.



VAROVANIE: Ak dochádza k zablokovaní spôn v ústí náradia príliš často, zverte opravu náradia autorizovanému servisu DEWALT.

Nastavenie hĺbky (obr. F)

Hĺbka nastrelenia spony môže byť nastavená pomocou regulátora hĺbky nástrelu, ktorý sa nachádza v blízkosti spúšte náradia.



VAROVANIE: Aby sa minimalizovalo riziko vážneho poranenia, ktoré by bolo spôsobené náhodným zapnutím náradia pri nastavovaní požadovanej hĺbky, VŽDY:

- Spúšť ZAISTITE.
- Odpojte prívod stlačeného vzduchu.
- Počas nastavovania sa vyvarujte kontaktu so spúšťou.
- Ak chcete spony nastreľovať do menšej hĺbky, otáčajte regulátorom hĺbky nástrelu (15) doprava.
- Ak chcete spony nastreľovať do väčšej hĺbky, otáčajte regulátorom hĺbky nástrelu (15) doľava.

Pás / trámový hák

Tieto náradia sú vybavené integrovaným pásom / trámovým hákom. Trámový hák môže byť otočený na jednu alebo druhú stranu náradia alebo v prípade, kedy nie je používaný, môže byť úplne sklopený.

Ak chcete pás / trámový hák sňať:

- Odpojte hadicu so stlačeným vzduchom od spojky na náradí.
- Pomocou nožníc alebo kľúčom odstráňte maticu z pásu / trámového háka na koncovej krytke náradia.
- Snímte pás / trámový hák, podložku a aretačnú pružinu.

Údržba

Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaisťujú jeho bezproblémový chod.

Každý deň vykonávajte nasledujúce úkony údržby:



Vykonávajte mazanie náradia pomocou 5-7 kvapiek oleja na pneumatické náradia DEWALT

- Nakvapajte olej do spojky pre prívod vzduchu na koncovej krytke náradia.

Vypustíte kondenzát z tlakových nádrží kompresora a hadíc.

- Otvorte odvzdušňovacie ventily alebo iné vypustné ventily na tlakových nádržiach kompresora.
- Umožnite vypustenie nahromadenej vody z hadíc.



Čistenie zásobníka, posuvu spôn a mechanizmu kontaktného dorazu

- Na čistenie používajte stlačený vzduch.

Zaisťte, aby boli všetky spojovacie prvky na náradí pevne dotiahnuté a nepoškodené.

- Povolené spoje dotiahnite vhodným nástrojom.

Riešenie problémov

Ak sa vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak týmto spôsobom nedôjde k vyriešeniu problému, kontaktujte prosím autorizovaný servis.

Náradie nepracuje

- Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
- Ak je nízka teplota, zahrejte náradie.

Náradie nemá dostatočný výkon

- Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
- Skontrolujte, či nie je upchatý výfuk vzduchu.
- Náradie namažte.

Dochádza k úniku vzduchu cez kryt náradia

- Pritiahnite skrutky na kryte.

o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com.

Pri použití náradia dochádza k vynechávaniu spôn

- Skontrolujte dodávku stlačeného vzduchu.
- Náradie namažte.
- Očistite zásobník a dosadaciu časť nastreľovacej pištole.

V náradí sa zasekávajú spony

- Uistite sa, či sa používa iba správny typ spôn.
- Pritiahnite skrutky ústia nastreľovacej pištole.

Ochrana životného prostredia



Triedeťte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodit' do bežného domového odpadu.

Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.




Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti

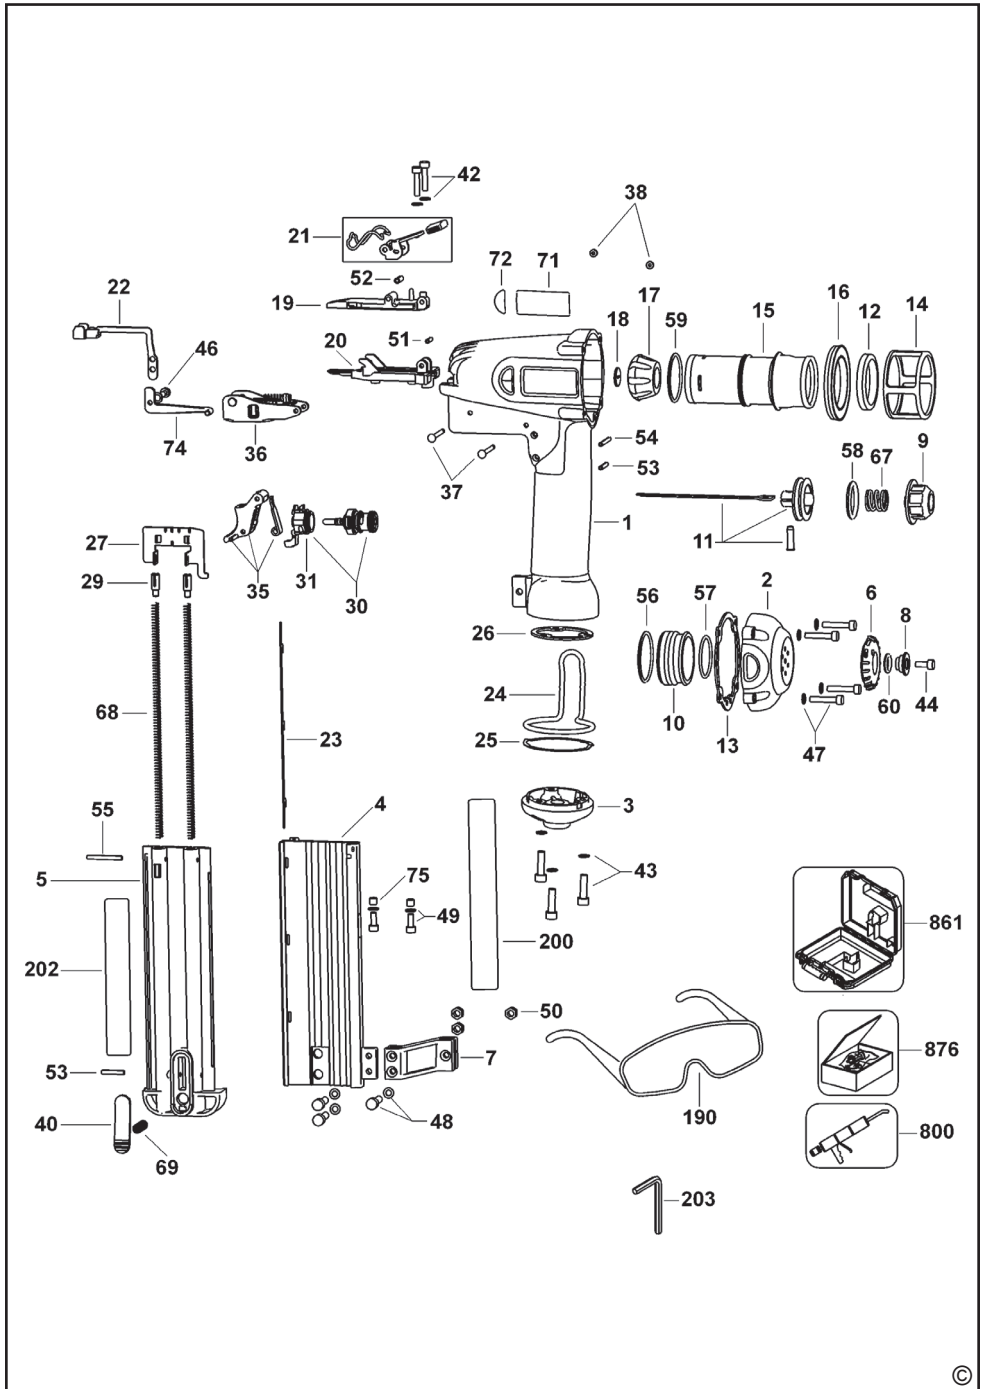

ZÁRUKA

Spoločnosť DeWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •

Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DeWALT celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe vrátiť. Náradie musí byť v kompletnom stave ako pri kúpe a musí byť dodané na miesto, kde bolo kúpené, kde sa vymení alebo vráti peniaze. Náradie musí byť v uspokojivom stave a musí byť predložený doklad o jeho kúpe.

• JEDNOROČNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Ak sa musí počas 12 mesiacov po kúpe vykonať údržba alebo servis Vášho náradia DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné vykonanie tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná v autorizovanom servise DeWALT. K náradiu musí byť predložený doklad o jeho kúpe. Táto oprava zahŕňa aj prácu. Tento bezplatný servis sa nevzťahuje na príslušenstvo a náhradné diely, ak nie sú tiež kryté zárukou.

• JEDNOROČNÁ PLNÁ ZÁRUKA •

Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku DeWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť DeWALT zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí – alebo podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého náradia, za predpokladu, že:

- Porucha nevznikla v dôsledku neodborného zaobchádzania.
- Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
- Bol predložený doklad o kúpe;
- Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhľadajte autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam autorizovaných servisov DeWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

06/2014

DEWALT®**TYP VÝROBKU:**

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy			SK Dokumentácia záručnej opravy			
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624